

TUTORIEL d'utilisation du logiciel INSPIRE pour L'Optimisation Topologique

SOMMAIRE


I.	Généralités	4
II.	A FAIRE A CHAQUE FOIS	4
III.	Tutoriel d'optimisation topologique d'un pont	5
.III.1.	Mise en place d'une optimisation topologique d'un pont	5
.III.2.	Tutoriel de reconception du pont optimisé	13
IV.	Tutoriel cas de charge multiple et PolyNURBS automatique	22
V.	Quelques astuces pour réaliser un bon modèle	28
.V.1.	Mise en place d'une accélération	28
.V.2.	Contrôler le maillage de chaque volume	29
.V.3.	Connecteurs	32
.V.4.	Masse ponctuelle	33
.V.5.	Calcul en flambage (ou flambement)	33
.V.6.	Reconstruction du modèle avec imagine and shape 	35
VI.	Les problèmes rencontrés	38

INITIATION A L'OPTIMISATION TOPOLOGIQUE A L'AIDE DU LOGICIEL INSPIRE

I. Généralités

Inspire est un logiciel de la suite HYPERWORKS de la société ALTAIR. Vous pouvez télécharger gratuitement pour votre PC personnel la version annuelle pour « Etudiants » Altair Student Edition sur <https://altairuniversity.com/free-altair-student-edition/> (supportée sous Windows uniquement). Indiquez dans le formulaire de demande votre adresse email SEATECH, ainsi que l'adresse Ethernet (=adresse MAC) de votre PC (qui doit être sous Windows 64-bit).

L'interface est assez conviviale, et permet de concevoir une pièce, simuler son comportement l'optimiser, la reconcevoir et préparer son impression

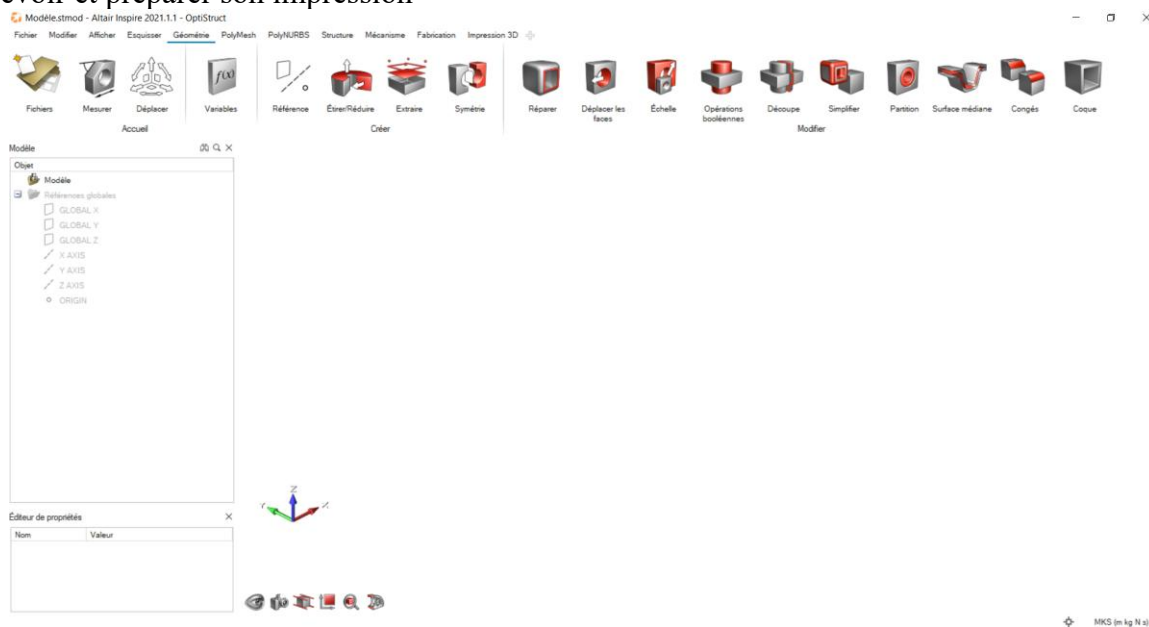

II. A FAIRE A CHAQUE FOIS

Pour configurer convenablement Inspire :

- **Afficher les navigateurs modèle et propriétés (F2 et F3)**
- Dans fichier préférence, aller dans Inspire +
 - Boutons de la souris et choisir le préréglage CATIA
 - Option d'exécution,
 - Imposer un nombre de processeur maximal
 - Dans couleurs de la légende d'analyse, imposer tous les couleurs possibles en arc en ciel
- Modifier les unités en bas à droite de l'écran (si nécessaire)

III. Tutoriel d'optimisation topologique d'un pont

.III.1. Mise en place d'une optimisation topologique d'un pont


Ce tutoriel de base est inspiré d'un tutoriel proposé par INSPIRE d'Altair. Dans cette leçon, vous apprendrez

- à utiliser CATIA pour réaliser les espaces de conception et de non-conception,
- à les insérer dans Inspire version 2021.2
- A appliquer des conditions limites
- Définir un espace de conception
- Lancer une conception
- Explorer les formes optimisées
- Analyser le résultat




Dans CATIA V5

1. Créez une nouvelle pièce que vous nommerez PONT
- Renommez le corps principal par ENC pour Espace de non-conception (Clic droit sur corps principal, propriété puis Propriété de l'élément).

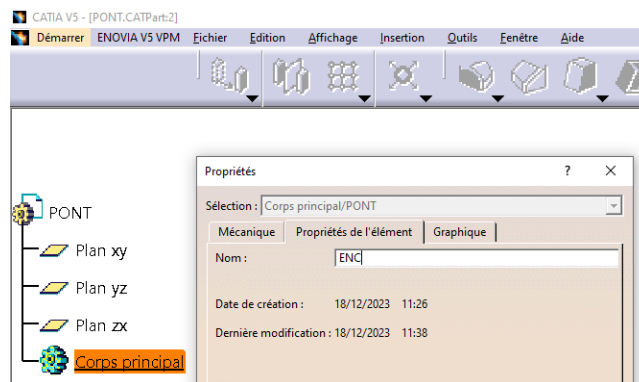


Dans cet ENC seront conçu les volumes que le logiciel ne modifiera pas.

- Créez le solide suivant

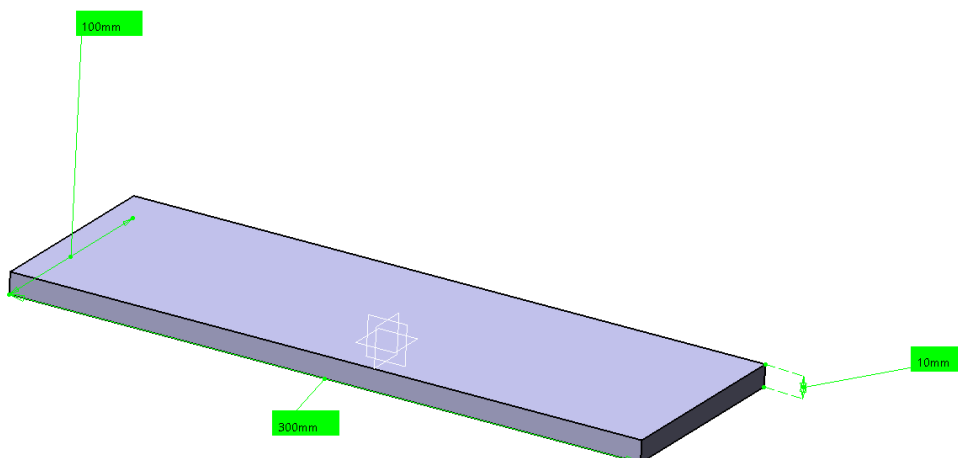


2. Insérez un nouveau corps que vous nommerez EC pour espace de conception (Insertion, Corps).


C'est le volume que le logiciel pourra modifier.

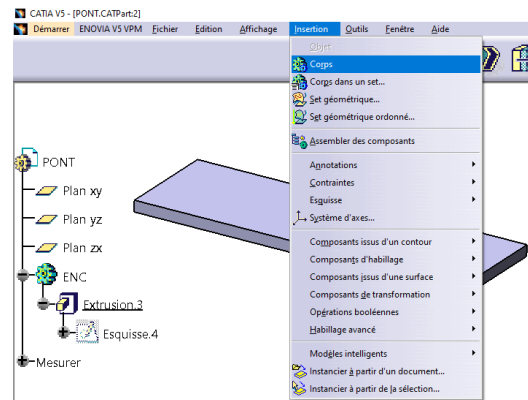


- Afin de différencier l'EC de l'ENC veuillez changer leur couleur. Pour cela, placez la souris sur le corps géométrique (dans l'arbre d'arborescence), clic droit, propriété puis dans graphique, choisissez le marron pour l'EC et laissez le gris pour l'ENC

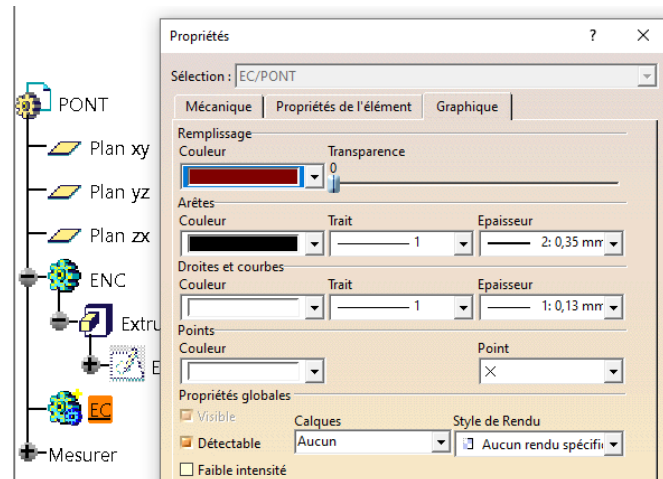


Remarque TRES IMPORTANTE : Lors que vous avez plusieurs corps de pièces, il vous faut activer le bon corps pour y faire les opérations voulues (tracé d'esquisses, extrusion...). Le corps activé est celui qui est souligné. Pour cela il faut le sélectionner cliquer droit « définit l'objet de travail »

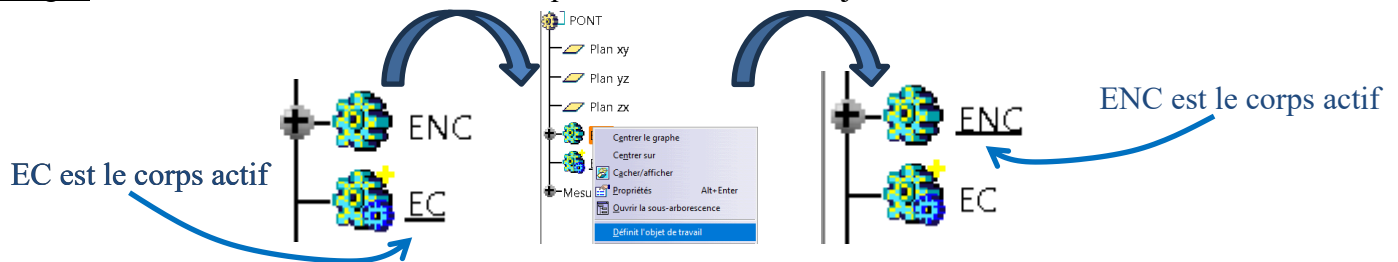

3. Pour la suite, **le corps EC doit être actif**. Réalisez l'espace de conception suivant :

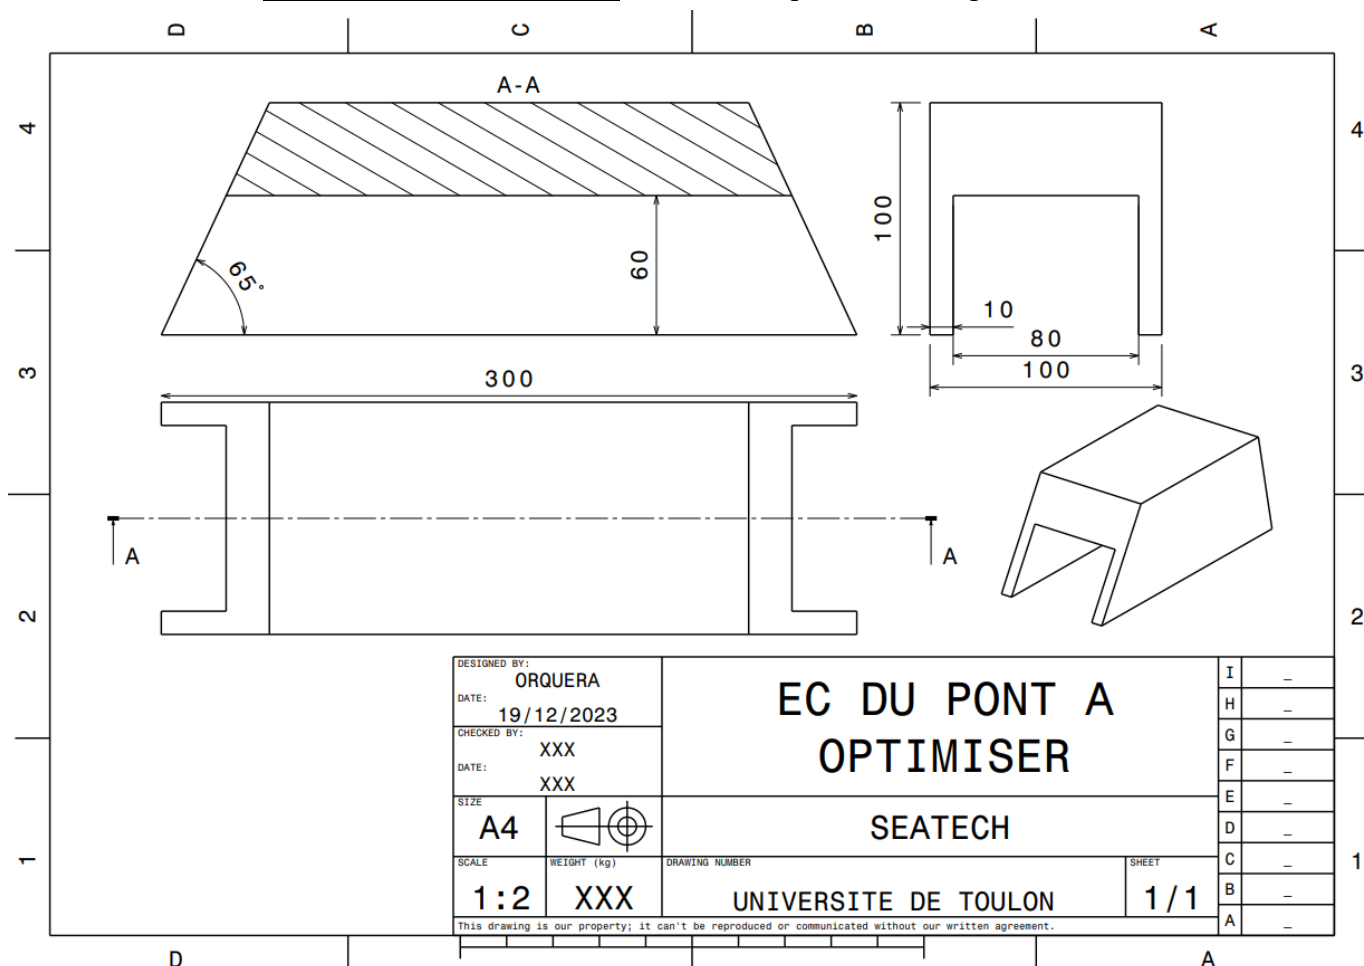


- Enregistrez votre conception qui doit ressembler à la figure ci-dessous sous : **VOTRENOM_VOTREPARCOURS_VOTREGROUPE.CatPart** (Votre parcours peut être un parcours de SeaTech ou GMP, le groupe est facultatif).

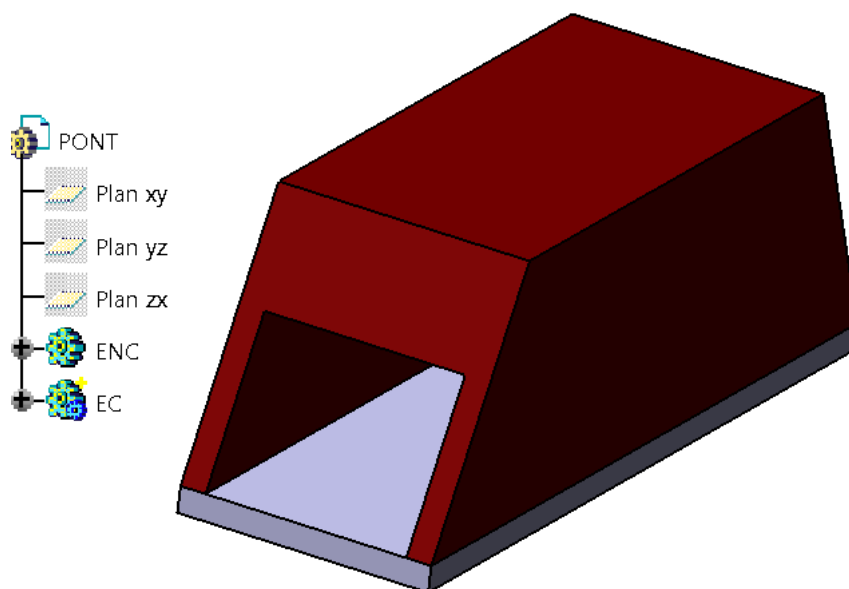


Dans Inspire

1. Importez le pont.


Remarque : Vous pouvez cacher ou afficher en cliquant sur l'icône qui se trouve devant le nom

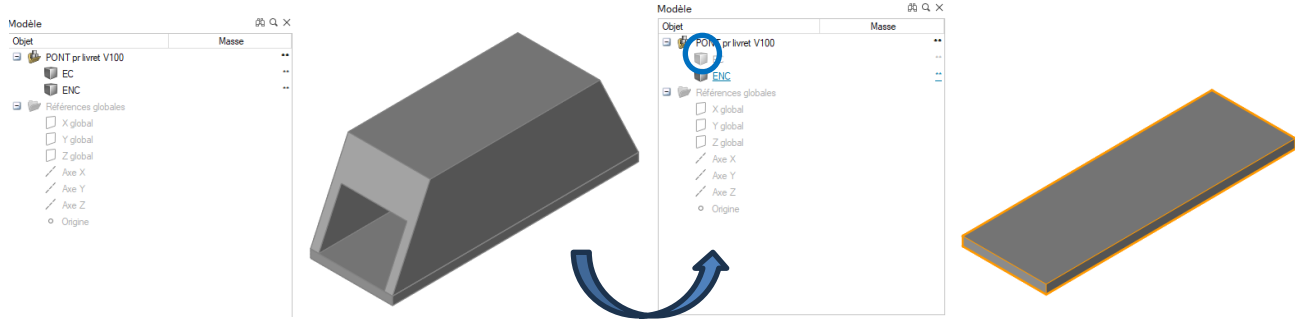


2. Sélectionnez l'espace de conception et définissez-le comme espace de conception, soit en cliquant droit avec la souris, soit dans l'éditeur des propriétés.

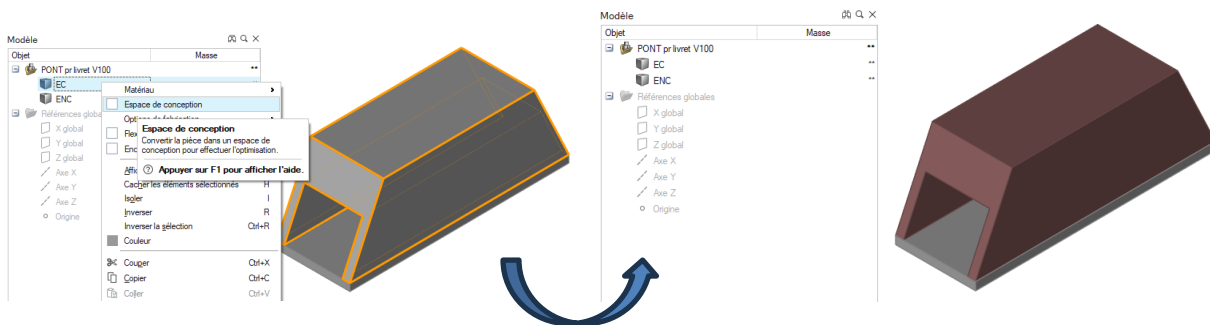


3. Modifiez le matériau du pont de l'EC ainsi que de l'ENC, pour cela, dans l'éditeur des propriétés, cliquez sur le matériau et choisissez l'aluminium 6061 T6.

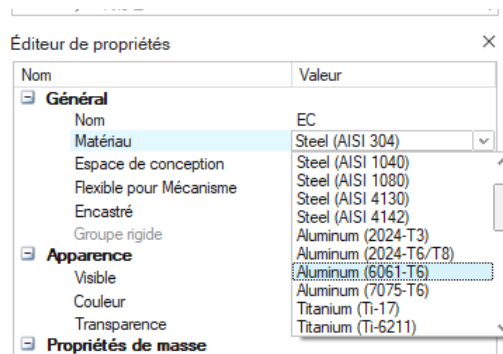


4. Dans l'atelier STRUCTURE, cliquez sur l'icône MATERIAUX et notez la résistance pratique à l'extension (Rpe) qui se dit Yield Stress en anglais.

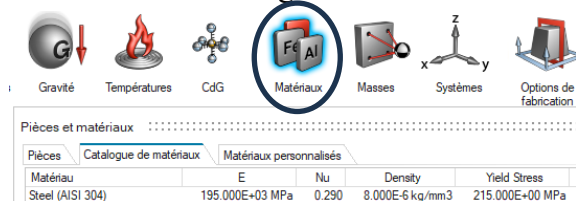


5. Nous allons à présent imposer les conditions aux limites. Dans l'atelier STRUCTURE, sur l'icône Efforts sélectionnez SUPPPORTS (cette icône en contient 4, sélectionnez bien la partie Support).

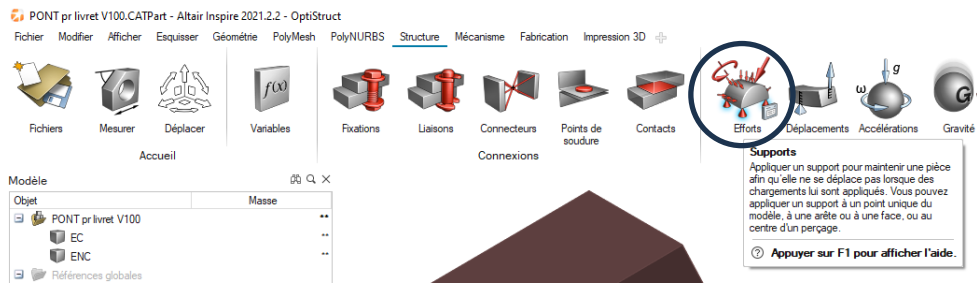


1. Imposez à chaque coin inférieur de l'espace de non conception (l'ENC) un support (l'orientation de l'icône importe peu).

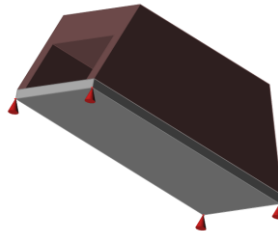


2. Afin de permettre la dilatation du pont (et l'isostaticité du montage), certains support vont admettre des degrés de libertés. Pour libérer un ddl, sélectionnez le support et décochez le ddl voulu (ATTENTION A L'ORIENTATIONS DE VOS AXES).

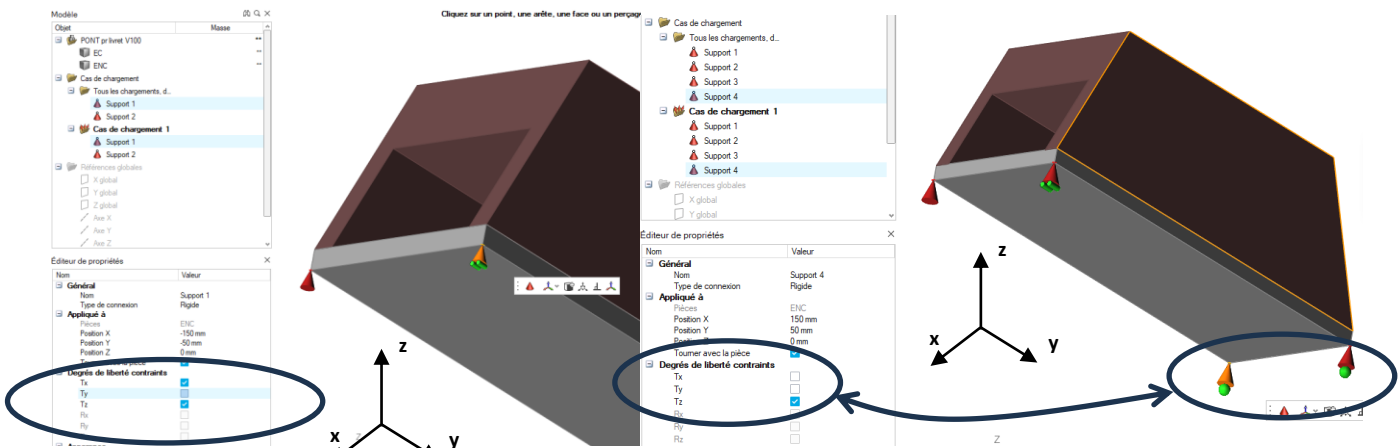


Vous pouvez aussi cliquer sur le support et cliquer sur les ddl à garder :

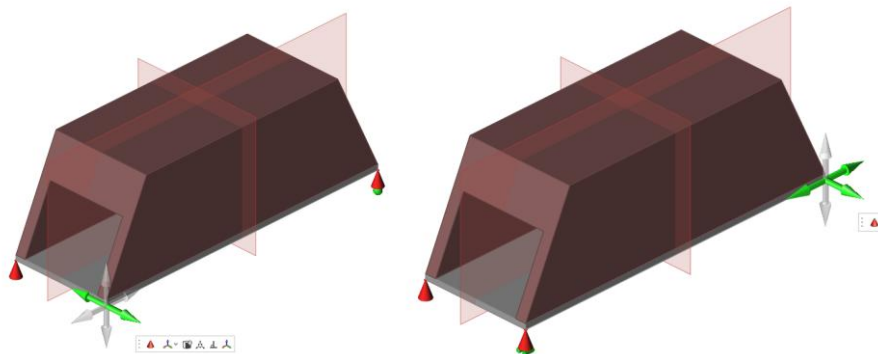

6. Sur l'icône Efforts sélectionnez **PRESSION** que vous appliquez sur la partie supérieure de l'ENC, d'une valeur de 10 bar (1 MPa).

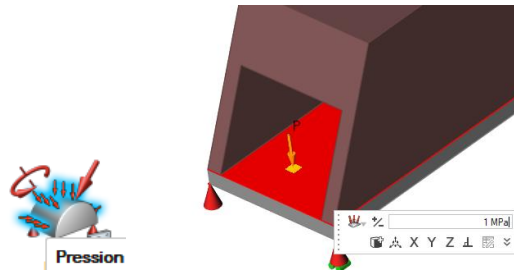


7. Le pont étant symétrique, nous allons le lui imposer. Cliquez sur le plan de symétrie qui se trouve sur l'icône **OPTIONS DE FABRICATION**. Cliquez sur l'espace de conception. 3 plans de symétries apparaissent. Cliquez sur ceux qu'il faut désélectionner.

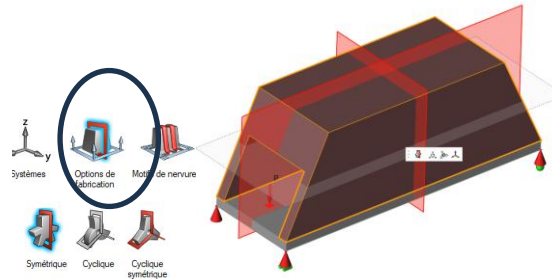

Votre modèle est enfin prêt pour être optimisé !

Enregistrez le VOTRENOM_VOTREPARCOURS_VOTREGROUPE.stmod


8. Cliquez sur le triangle qui se trouve sur l'icône **OPTIMISER** et renseignez la fenêtre d'optimisation de la manière suivante, puis cliquez sur Exécuter (Le calcul peut prendre quelques minutes, soyez patients !)

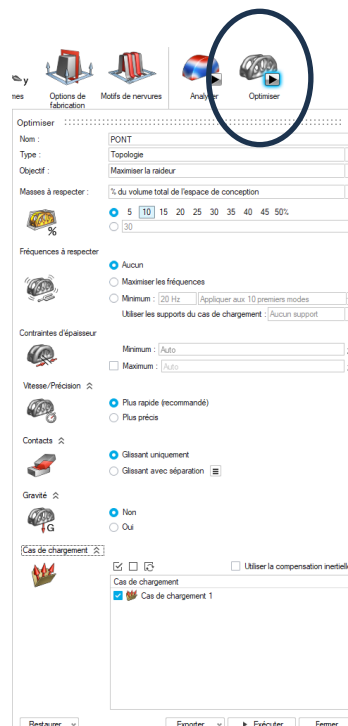


Ainsi, vous effectuez une optimisation topologique avec pour

- *objectif : la maximisation de la raideur*
- *contrainte : de ne garder que 10% du volume total*

9. Le calcul est fini et a fonctionné lorsqu'un drapeau vert apparaît sur l'icône OPTIMISER. Double cliquez sur le fichier dans la fenêtre Etat du calcul ou cliquez directement sur le drapeau vert.

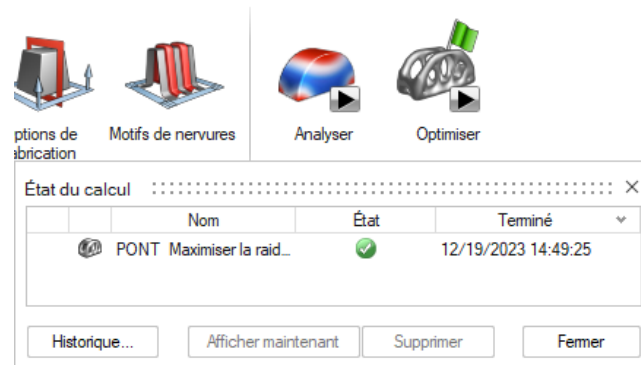


10. Le résultat proposé montre les mailles dont la densité est supérieure à la valeur donnée par le curseur. Sur la figure de gauche ci-dessous, toutes les densités supérieures à 70% sont affichées tandis que sur la figure de droite ce sont celles supérieures à 10%.

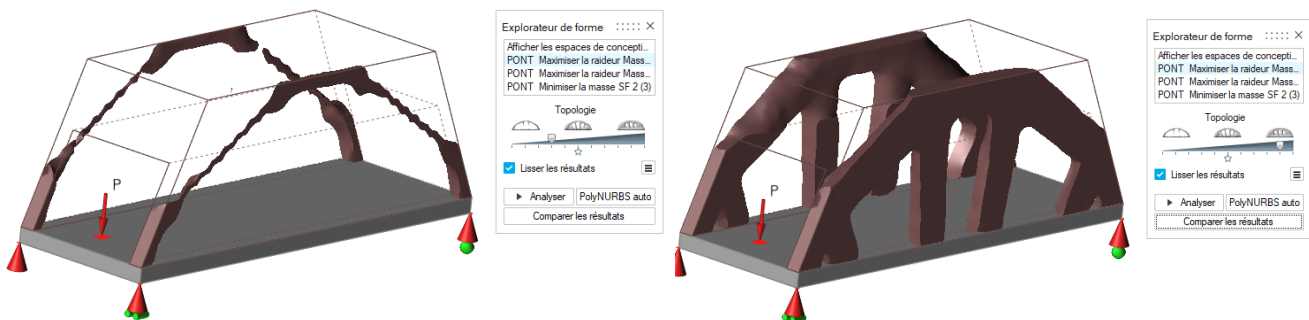

11. Choisissez le seuil de densité qui vous paraît la plus convenable et réalisez une analyse en cliquant sur Analyser dans la fenêtre EXPLORATEUR DE FORME




Le résultat de ce calcul par éléments fini vous donne les déplacements mais aussi la contrainte Von Mises.

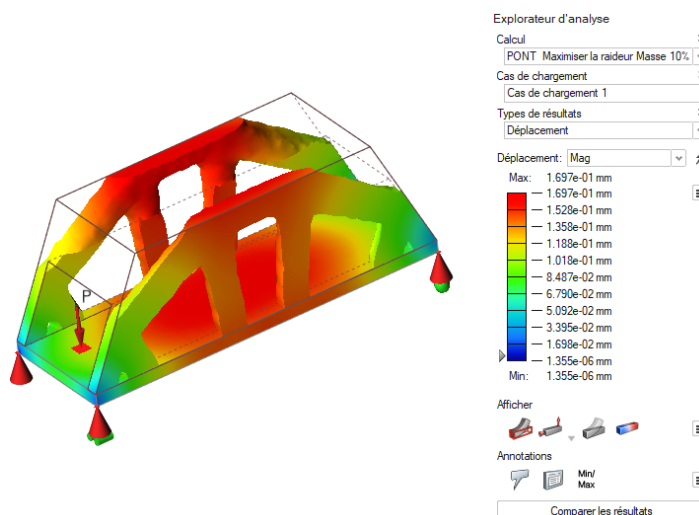

12. Allez dans TYPES DE RESULTATS dans la fenêtre EXPLORATEUR D'ANALYSE, et sélectionnez CONTRAINTES DE von MISES. Comparez le résultat avec la valeur du Rpe que vous avez noté quelques questions plus tôt. Cela est il correct ?


En déplaçant le curseur vous pouvez voir où se trouvent les contraintes les plus élevées.

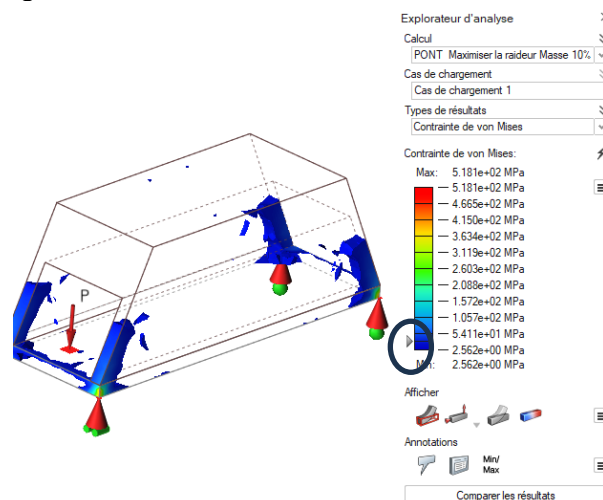

.III.2. Tutoriel de reconception du pont optimisé

Dans cette leçon, vous apprendrez à

- Créer des plans de coupe,
- Utilisez l'outil Envelopper pour créer rapidement une géométrie PolyNURBS en cliquant sur le contour d'une forme existante (version antérieure à 2021.2)
- utiliser l'outil Symétrie pour dupliquer un PolyNURBS par rapport à un plan de symétrie
- ajouter une séparation à l'aide de l'outil Séparer
- fusionner des objets dupliqués à l'aide de l'outil Connecter
- rechercher des contacts entre une pièce PolyNURBS et une zone en dehors de l'espace de conception

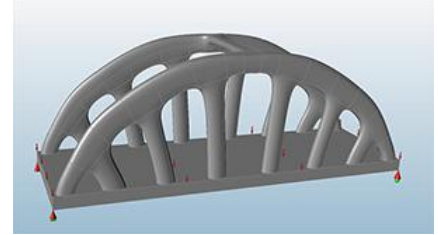


1. A partir de votre résultat d'optimisation, dans l'onglet STRUCTURE, double-cliquez sur la forme optimisée (les arches marrons) pour ouvrir l'Explorateur de forme et vérifiez que le curseur de topologie soit placé correctement par rapport à votre analyse précédente (vers 20%).

Parce que la pièce est symétrique, nous pouvons envelopper un quart de la forme optimisée avec un PolyNURBS, puis le dupliquer par rapport à un plan de symétrie pour créer la pièce complète. D'abord nous devons créer un quart de la pièce à l'aide des sections.

2. Dans l'onglet PolyNURBS, sélectionnez l'outil Sections en bas à gauche de la fenêtre .

Sélectionnez le plan longitudinal de la base du pont. Puis cliquez sur  pour ajouter le plan de coupe transversal afin d'obtenir le quart du pont.

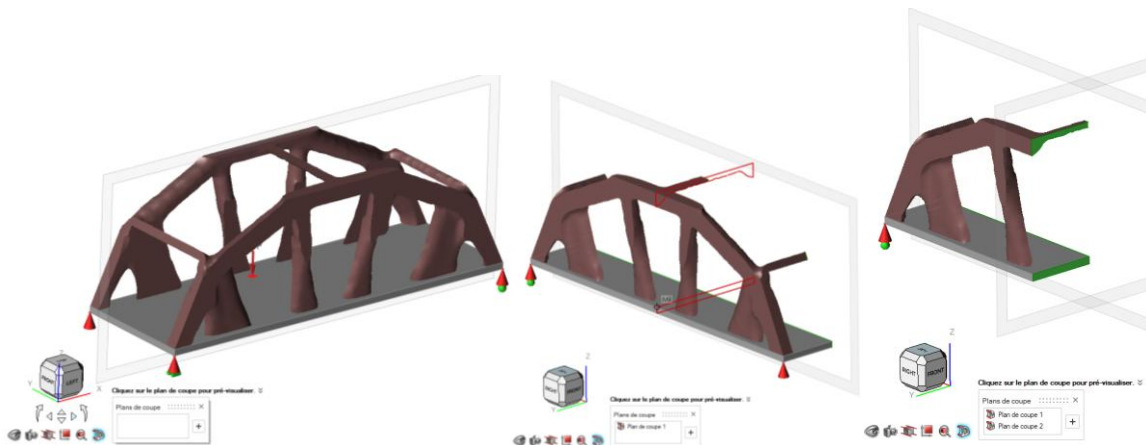


Rq : Cliquez sur l'icône  du micro-dialogue pour afficher le côté inverse du modèle.

Nous allons maintenant envelopper un quart de la forme optimisée avec un objet PolyNURBS à l'aide de l'outil Envelopper.


3. Allez dans l'onglet PolyNURBS.

L'outil PolyNURBS a pour fonction de créer des volumes à partir des maillages obtenus par optimisation. Cela correspond à des « blocs » de matière qui entoure les mailles que l'on pourra modifier à souhait comme de la pâte à modeler.

Pour reconstruire, il faut tout d'abord identifier les branches principales de l'optimisation, c'est-à-dire celles qui supportent principalement les efforts, puis les branches secondaires qui augmente la rigidité de la structure.

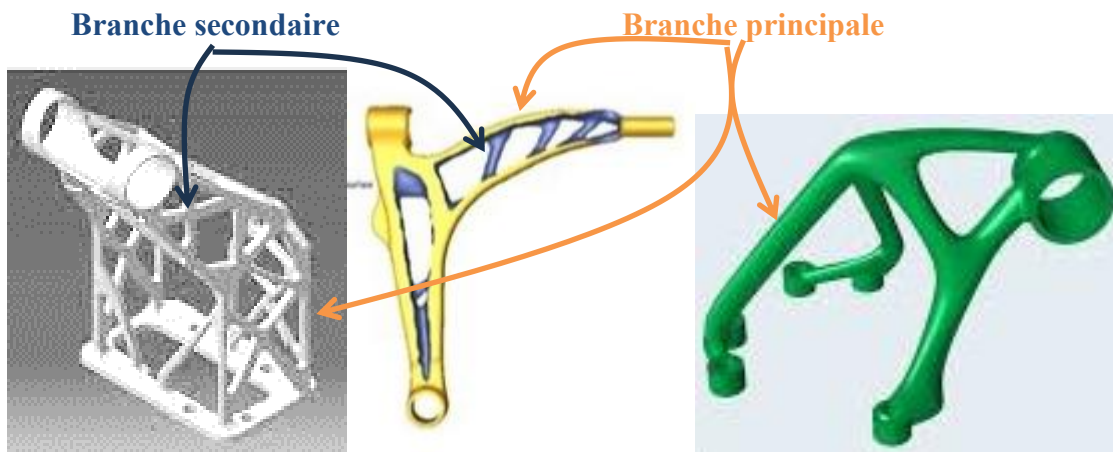


- Identifiez les branches principales de votre résultat. Sélectionnez l'icône Envelopper, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris pour commencer la création d'un PolyNURBS sur l'emplacement indiqué (dans la première image ci-dessous) de la branche principale et cliquez à nouveau sur le bouton gauche (pour faire « des boîtes ») dès qu'il y a un embranchement. Notez que vous pouvez réorienter la partie en déplaçant le souris en avant et en arrière pendant la prévisualisation

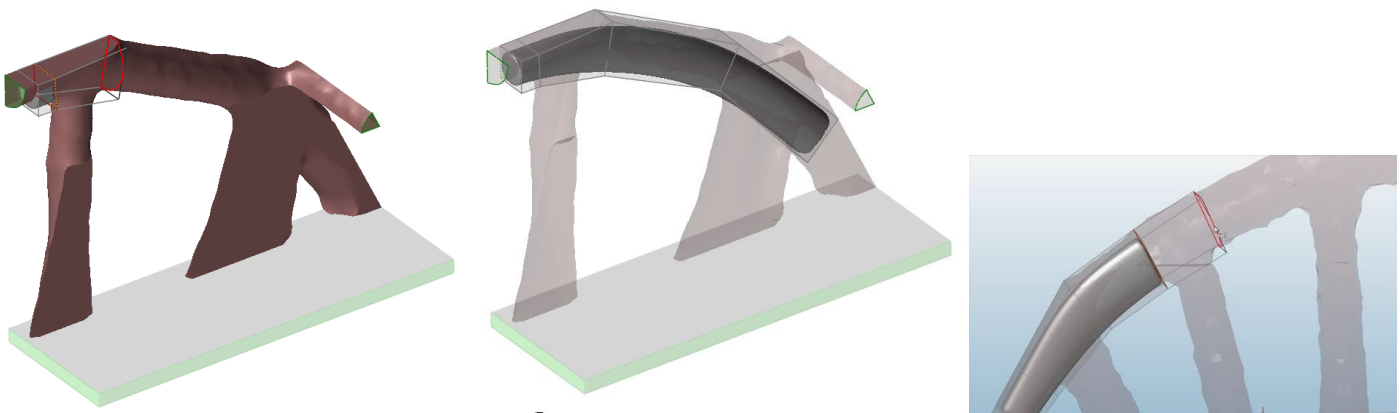


Remarque :

*Pour quitter le mode PolyNURBS, cliquez sur le bouton droit de la souris. **Pour y retourner, double cliquer sur le PolyNURBS gris.***

Ne faites pas trop de « boîtes », cela vous compliquera par la suite.

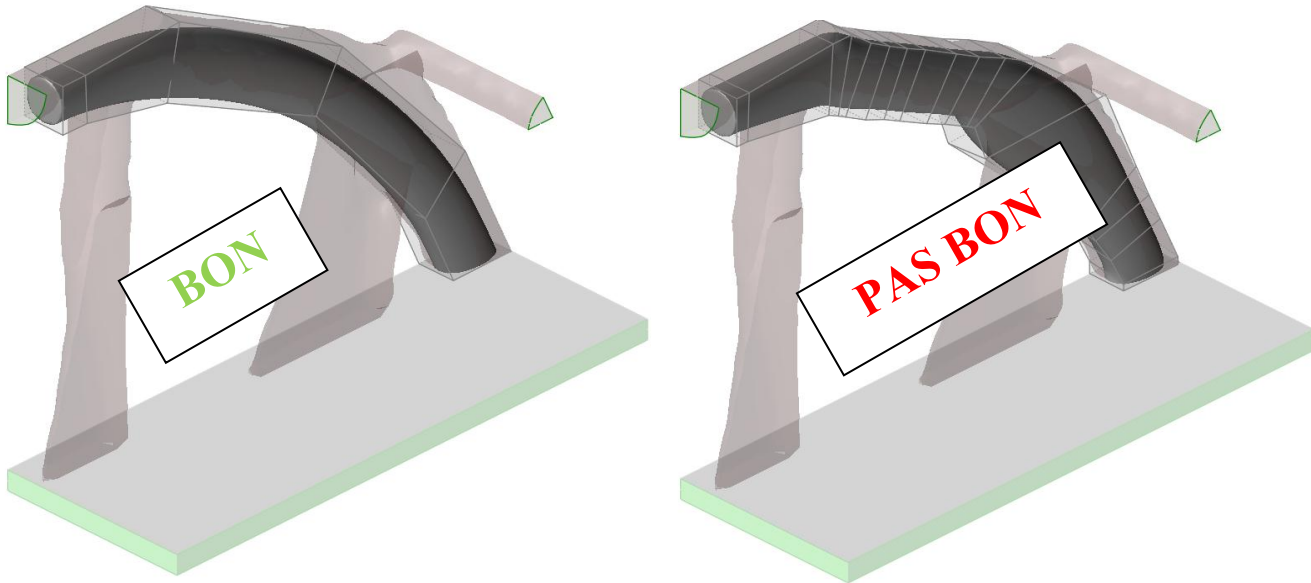


Vous pouvez déformer à souhait les boîtes créées en sélectionnant une surface, un coté ou encore un sommet et en manipulant les flèches qui s'affichent.

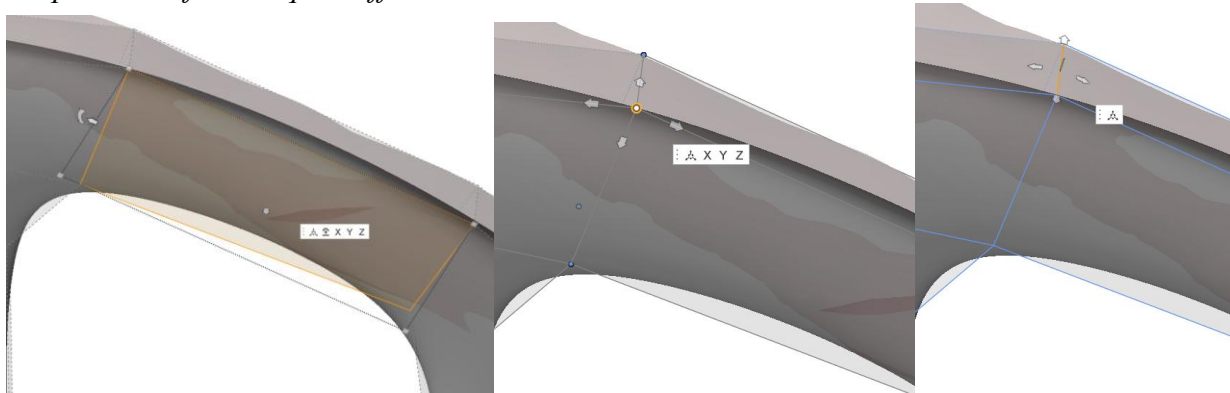


Cependant dès qu'il apparaît du rouge comme sur la figure ci-dessous, c'est qu'il y a eu un croisement de matière. Il faut revenir en arrière avec CTRL+Z.




5. Répétez le processus précédent pour envelopper les branches secondaires qui dépassent l'arc supérieur. Passez le curseur de la souris sur une face de cage et cliquez pour créer une nouvelle partie pour chaque jambe jusqu'à la base.

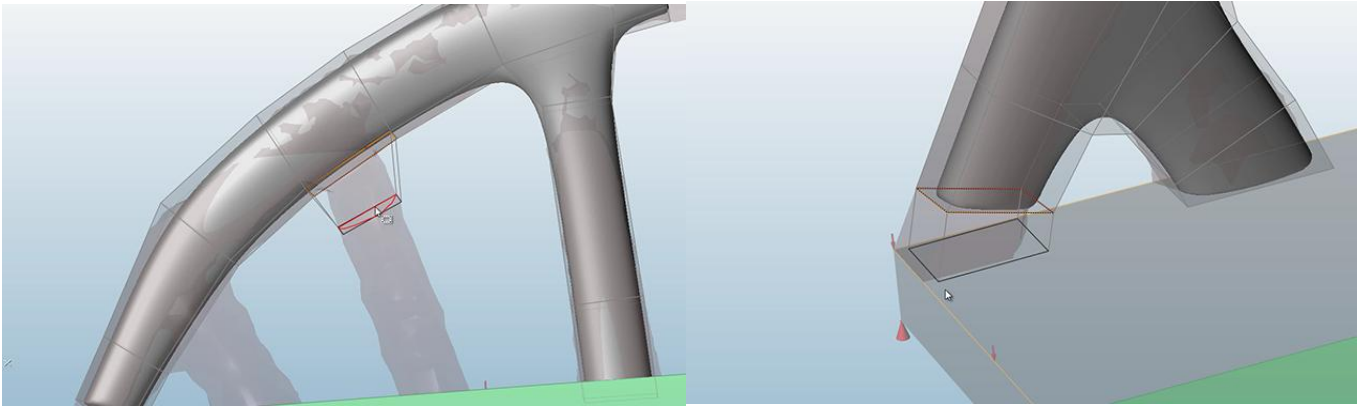

6. Une fois toutes les branches secondaires terminées, modifiez si nécessaire les blocs de PolyNURBS pour englober le résultat de l'optimisation.

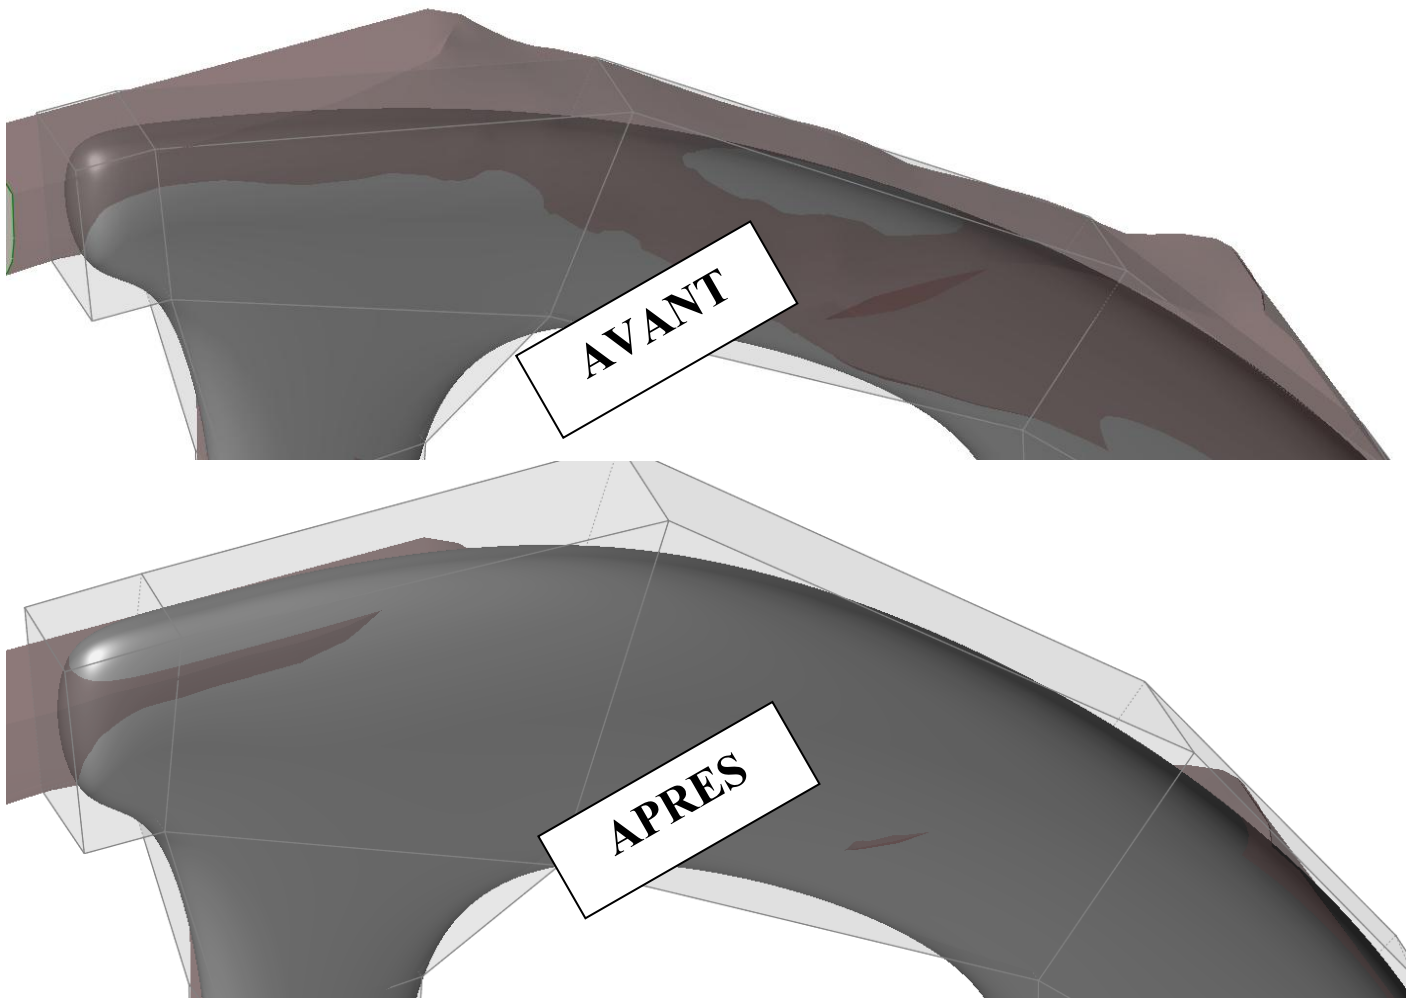


7. Tourner le pont, puis double cliquez sur une surface. Cela permet de sélectionner toutes les surfaces qui ne sont pas trop inclinées entre elles (situées dans une amplitude de 30 degrés). Double cliquez sur Y (attention à la correspondance de vos axes). Ainsi toutes ces surfaces sont alignées.
8. Vous pouvez sélectionner la flèche et glisser l'ensemble pour grossir ou diminuer l'ensemble.

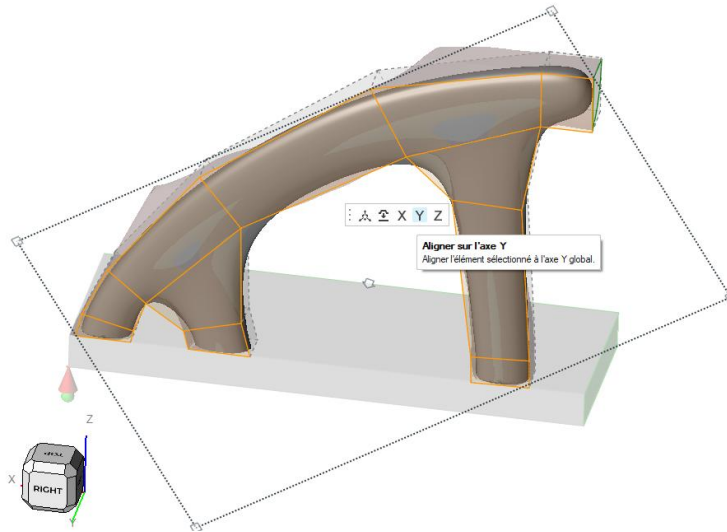


La question suivante est à réaliser si il n'y a pas déjà un bloc de réalisé (figure de gauche). Si votre PolyNURBS ressemble à la figre de droite allez à la quetion 11.


Pas bloc existant

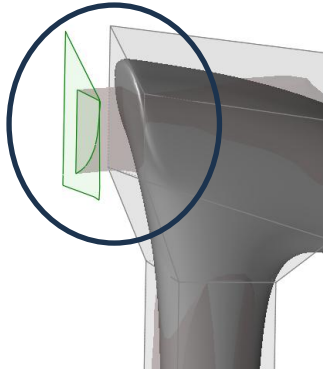

Bloc existant

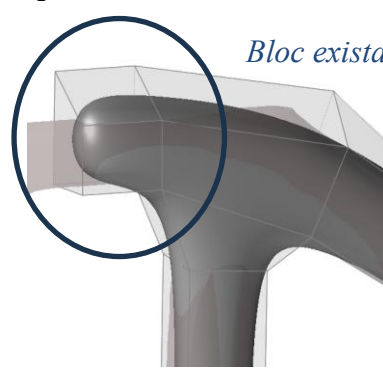


9. Sélectionnez le début de la branche et double cliquez sur X (attention à la correspondance de vos axes) pour que cette surface soit de normale X.

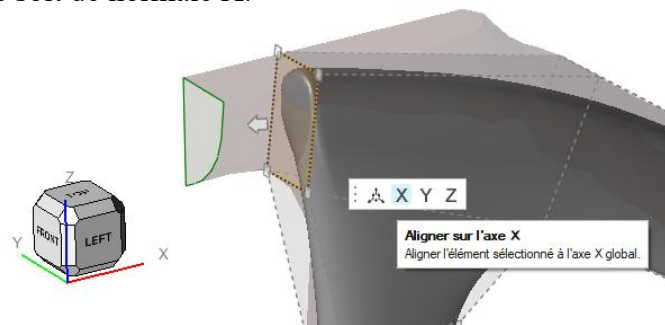

10. Rajouter un PolyNURBS sur cette même surface à l'aide de l'outil




et cliquez sur la surface.

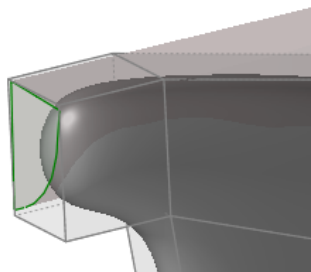


11. Faites en sorte que cette surface soit de normale X (cliquer dessus et sur X).

Surface du bout qui doit être de normale X

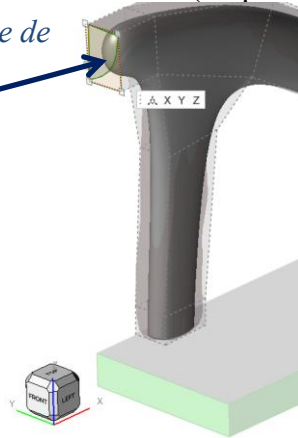

12. De plus, cette surface doit être sur le plan de symétrie. Pour cela, enlever toutes les sections (en cliquant sur les icones pour les cacher), puis sélectionnez la surface et la glissez (en appuyant sur le bouton gauche de la souris) en **plaçant la souris sur le milieu de la base jusqu'à voir apparaître « Mil »** pour milieu. Relâcher la souris.

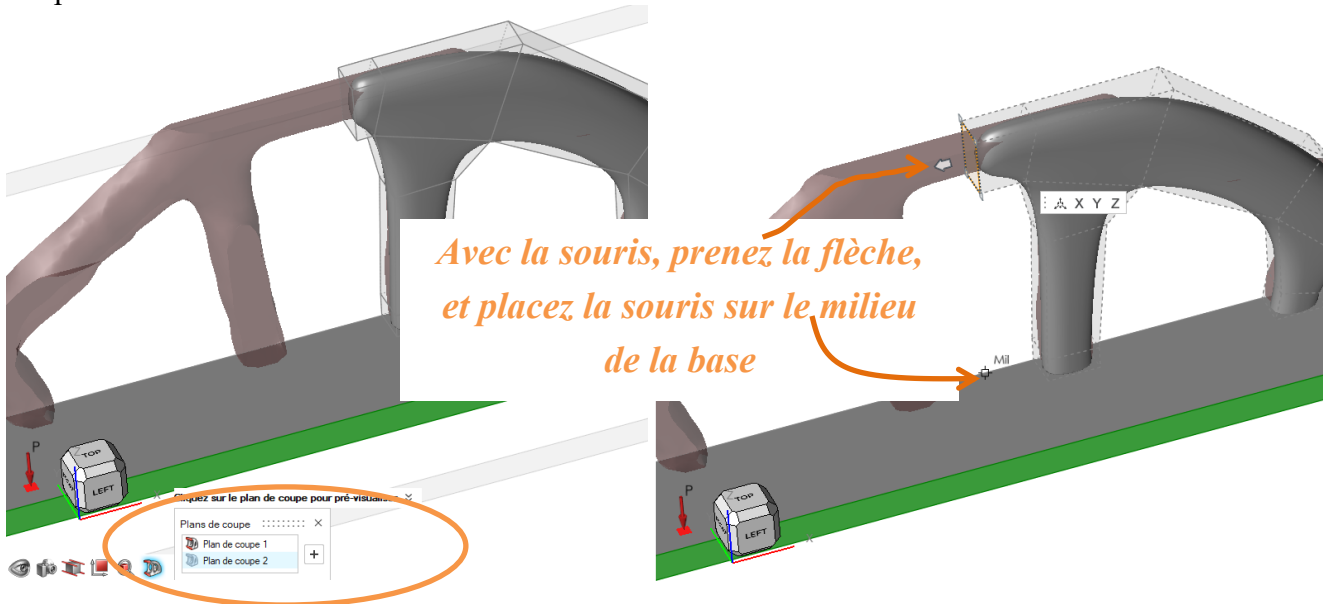

Nous allons à présent créer une barre transversale pour rigidifier le pont.




13. Sélectionner l'icône Diviser  et couper le dernier bloc en 2.

Pour diviser sélectionner le milieu de l'arête

Surface a

Surface b

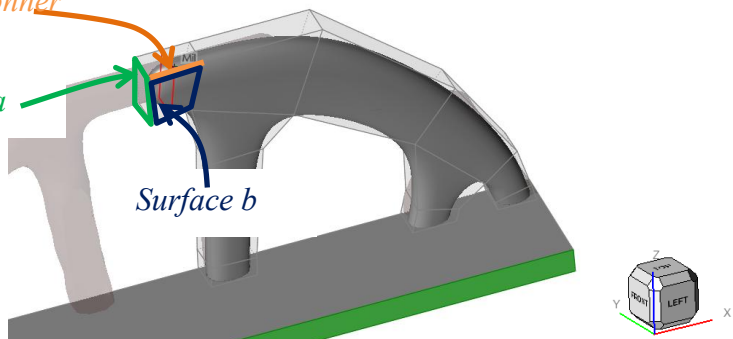


14. Vérifiez que la *surface a* soit bien de normale X et que la *surface b* soit bien de normale Y

15. A l'aide de l'outil



rajouter un PolyNURBS en cliquant sur la surface b suivant Y.

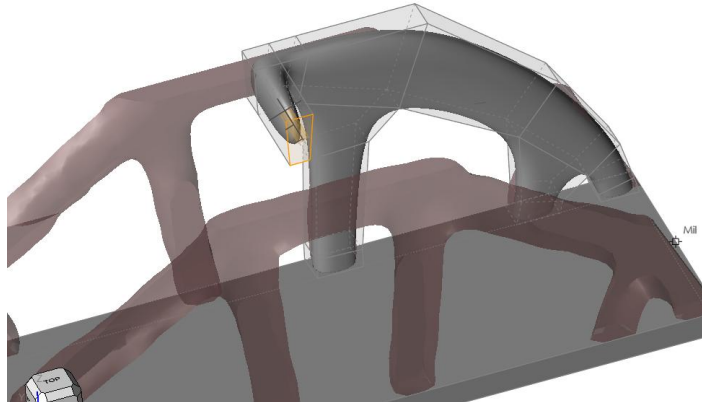

16. Rendre la surface du bout de normale Y et la glisser jusqu'au milieu de la base (comme pour la question 12).

Le quart du pont est ainsi terminé. Veuillez enregistrer votre travail. Nous allons maintenant faire les symétries.




Créer les corps
symétriques

17. Cliquez sur (toujours dans l'onglet PolyNURBS), dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur corps puis sélectionnez le PolyNURBS dont vous voulez la symétrie. Ensuite, sélectionnez plan et cliquez sur le plan du milieu (longitudinal) de la base. Validez cette étape. Refaites cette étapes pour obtenir le pont entier




18. , Cliquez à présent sur « connecter » et entourez avec la souris les zones rouges.

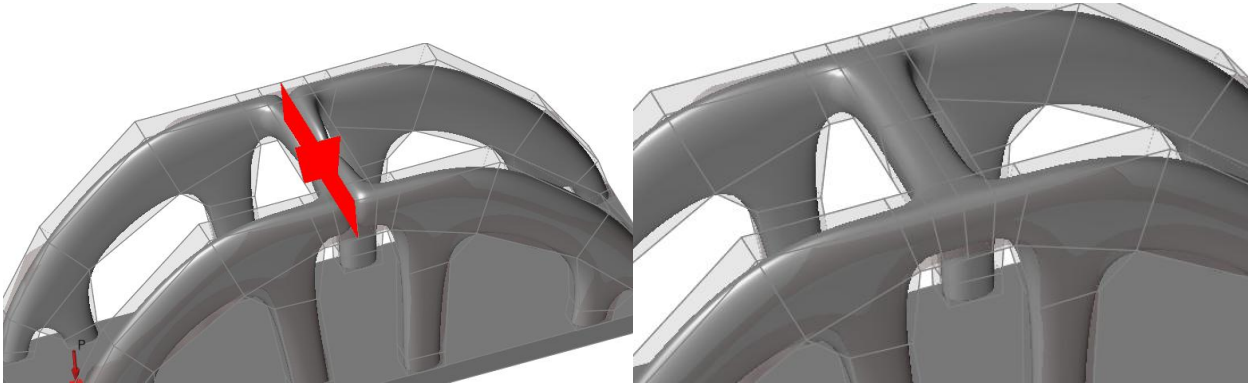


Votre pont est à présent fini. Vous pouvez vérifier s'il est bien en contact avec la base et s'il supporte les efforts.

19. Dans l'onglet STRUCTURE analyser le pont pour valider la re-construction, pour cela, **cliquez sur F5**, désélectionnez la case à coté de Bridge, **puis de nouveau F5**. Ainsi, seuls le PolyNURBS et la base seront actifs.

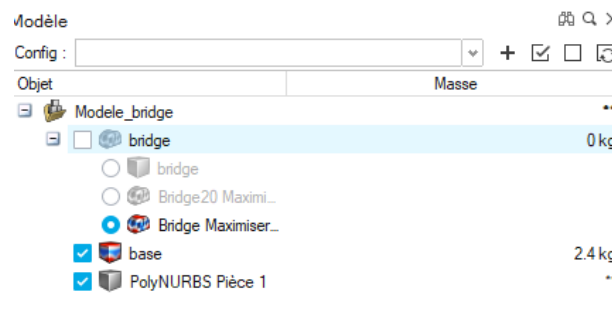


20. Lancez l'analyse

21. Le modèle est-il correct ?



22. Dans l'onglet STRUCTURE sélectionnez l'outil Contacts puis sur Rechercher. Les zones où le PolyNURBS et la base sont en contact seront affichées en bleu. Si quelques pieds ne sont pas en contact avec l'espace de non conception, veuillez modifier le PolyNURBS en conséquence.

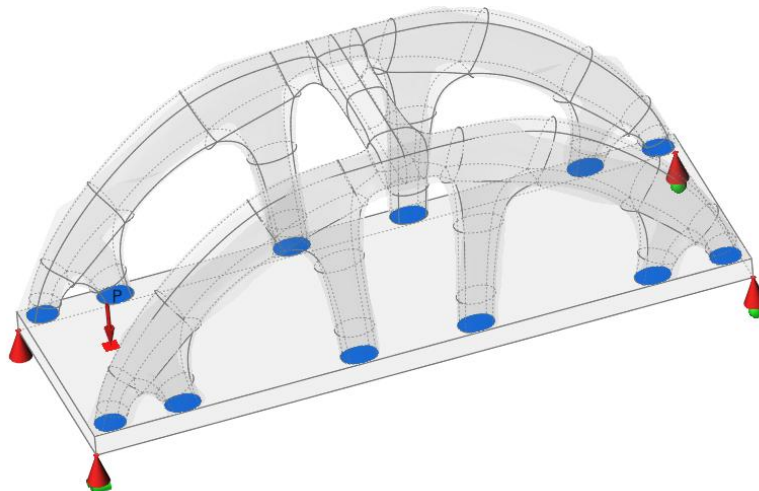

Dans CATIA V5

1. Enregistrez le sous format au format **VOTRENOM_VOTREPARCOURS_VOTREGROUPE.STP**
2. Ouvrez-le sous catia
3. Dessus la base (côté pression), insérer votre nom (voir page 26 du livret CATIA); le nom doit prendre toute la surface de la base du pont **en extrusion de 2 mm**.


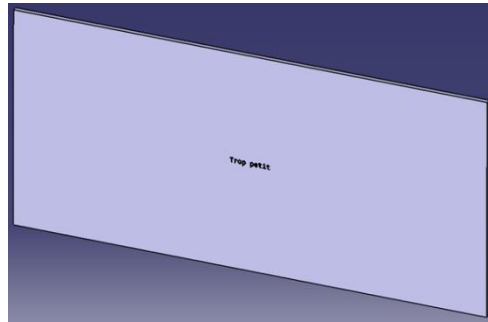


Figure 1. Mauvaise écriture



Figure 2. Bonne écriture

4. Dessous la base, gravez le nom de votre formation (SeaTech/BUT GMP ...), qui doit aussi faire toute la surface de la base par une Poche de 2 mm.
5. Si votre conception est un produit (fichier CatProduct dans **Assembly design**) alors, il faut rendre le produit en « mode pièce ».
- a. Pour cela dans **Assembly design**, dans le produit, sélectionner Outils, Générer une CATPart à

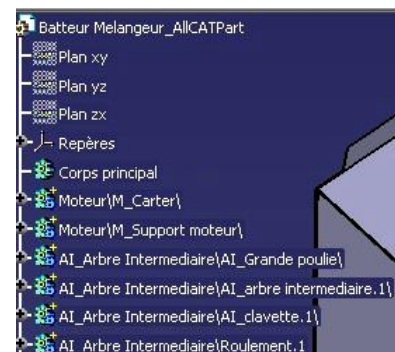


partir d'un produit.

- b. Sélectionnez la tête de l'arbre de l'arbre (Sans fusionner tous les corps de chaque pièce). Ainsi vous obtenez une pièce CatPart (dans PartDesign) dans lequel se trouve autant de corps de pièce qu'il y avait de part.
6. Enregistrez votre travail **VOTRENOM_VOTREPARCOURS_VOTREGROUPE.STP**
 7. Fermez CATIA et réouvrez-le pour vérifier si le fichier stp est bon.
 8. Déposez le sous moodle.

IV. Tutoriel cas de charge multiple et PolyNURBS automatique

Réaliser les étapes suivantes pour la poutre cantilever détaillée ci-dessous. Un des espaces de NON conception sera encastré et l'autre recevra une force verticale descendante de 200N et dans un autre cas de chargement, la force sera horizontale de même intensité. On souhaite **maximiser la raideur en imposant 15% de masse restante**. Le matériau est de l'**acier 316L**.

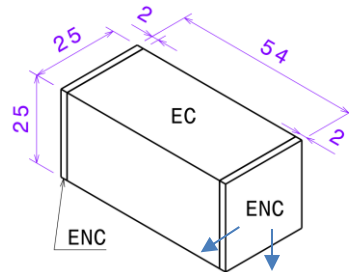


Dans Catia


1. Créer un part dans lequel vous insérez un corps supplémentaire (Insertion + corps). Le **1^{er} corps sera nommé ENC** (Espace de non-conception), le **2^{ème} EC** pour espace de conception. Afin de bien visualiser les 2 corps, l'EC sera en vert et l'ENC en orange (aller dans propriété graphique pour changer la couleur).
2. Dans l'ENC vous créez les volumes de non-conception correspondant aux surfaces fonctionnelles et aux applications des forces.

Attention :

- Toute opération doit être faite dans le corps **ACTIF**. Pour cela placer la souris sur le corps, clic droit et définir l'objet de travail.
- L'espace de conception peut être l'enfant de l'espace de non conception mais pas l'inverse. Cela signifie que vous ne pouvez pas appuyer la numérisation de l'espace de non conception sur l'espace de conception (car ce dernier sera supprimé et remplacé par le résultat de l'optimisation)

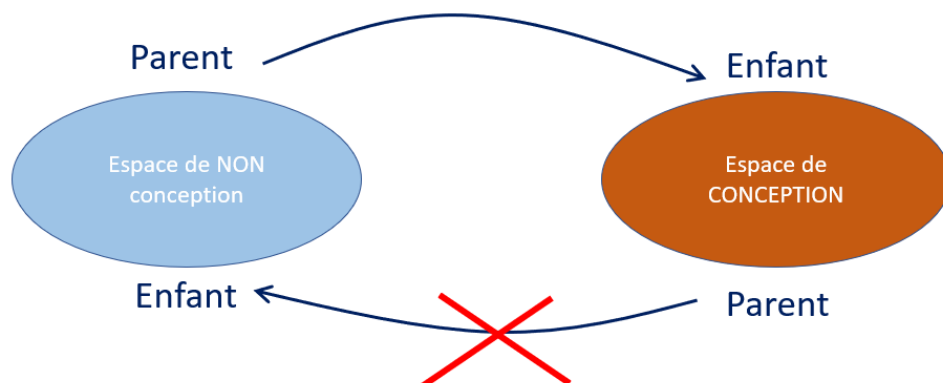

3. Les esquisses des ENC peuvent être copiées et collées dans l'EC afin de réaliser des poches dans l'EC pour qu'il n'y ait pas d'intersection de matières.

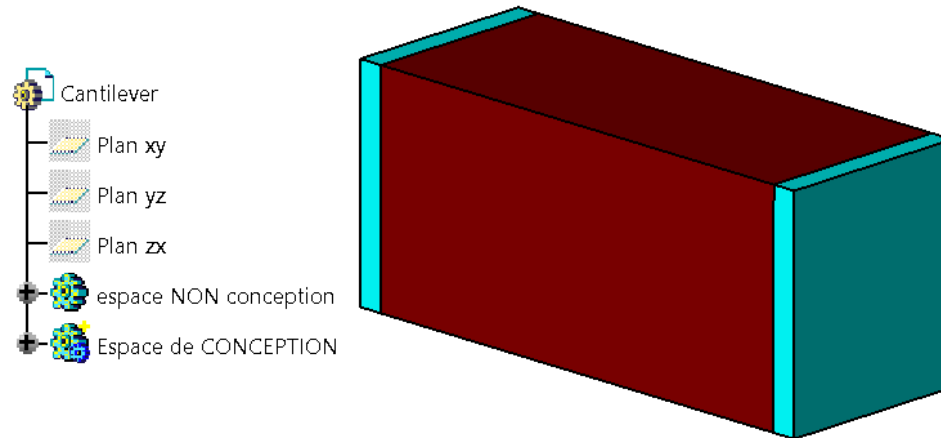


4. Lorsque tous les EC et ENC sont finit enregistrer et importer le CatPart dans Inspire.

Dans Inspire


1. Vérifier et/ou imposer le matériau dans l'éditeur de propriétés (en bas à gauche de l'écran)
2. Changer si nécessaire les unités (en bas à droite de l'écran)
3. Définir l'EC comme espace de conception



4. Imposer les conditions limites et intensités des efforts **Efforts** (attention, cette icône contient 4 sous-icônes)

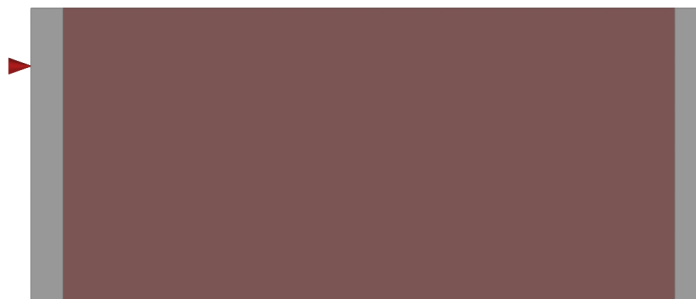


5. Pour créer un nouveau cas de chargement, souris sur Cas de chargement de la barre modèle+clic droit+Nouveau+cas de chargement

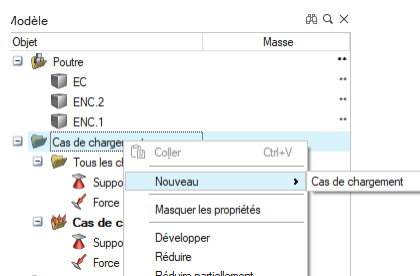

6. Veuillez y définir la force horizontale de même intensité. Pour le support, vous pouvez utiliser celui déjà créé en cliquant dessus avec le bouton droit et inclure dans le cas de chargement 2.

7. Imposez 2 symétries longitudinales

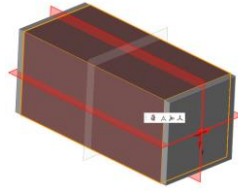


8. Avant de lancer l'optimisation, **il faut contrôler le maillage en imposant au moins 3 éléments dans les volumes dont les épaisseurs sont les plus faibles**. Cela concerne en générale les espaces de non-conception.

- Il vous faut donc mesurer leur épaisseur (si vous ne la connaissez) pas à l'aide de l'outil Mesurer



- Puis cliquez sur Mise en données > Contrôle du maillage. Sélectionnez dans la fenêtre modèle l'espace de conception concerné et modifiez la valeur des mailles pour que l'épaisseur d'une maille soit au plus d'un tiers de la largeur.

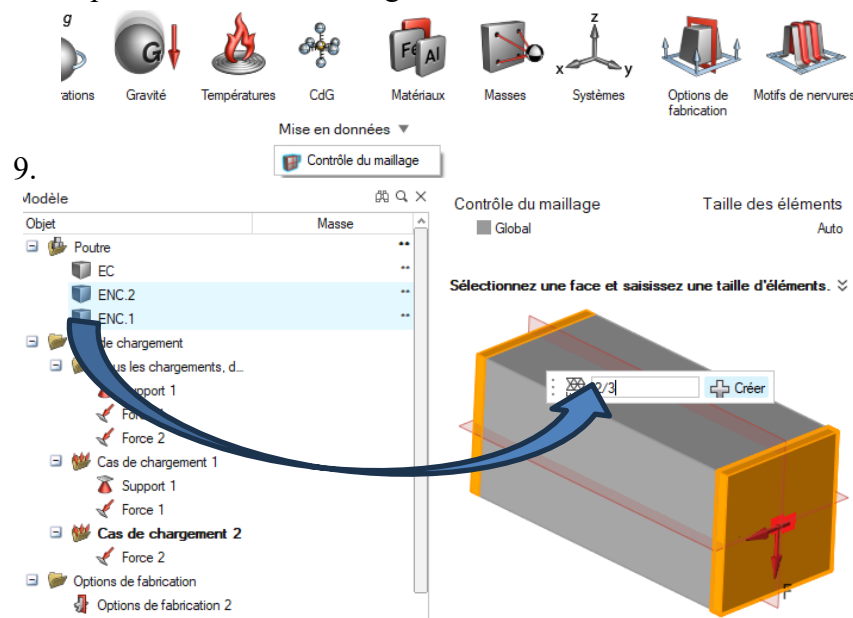


- L'espace de conception peut avoir une épaisseur de maille de 2mm

10. Lancer une optimisation topologique en répondant à l'objectif (voir énoncé)




11. Lors du résultat, choisir le seuil des densité.

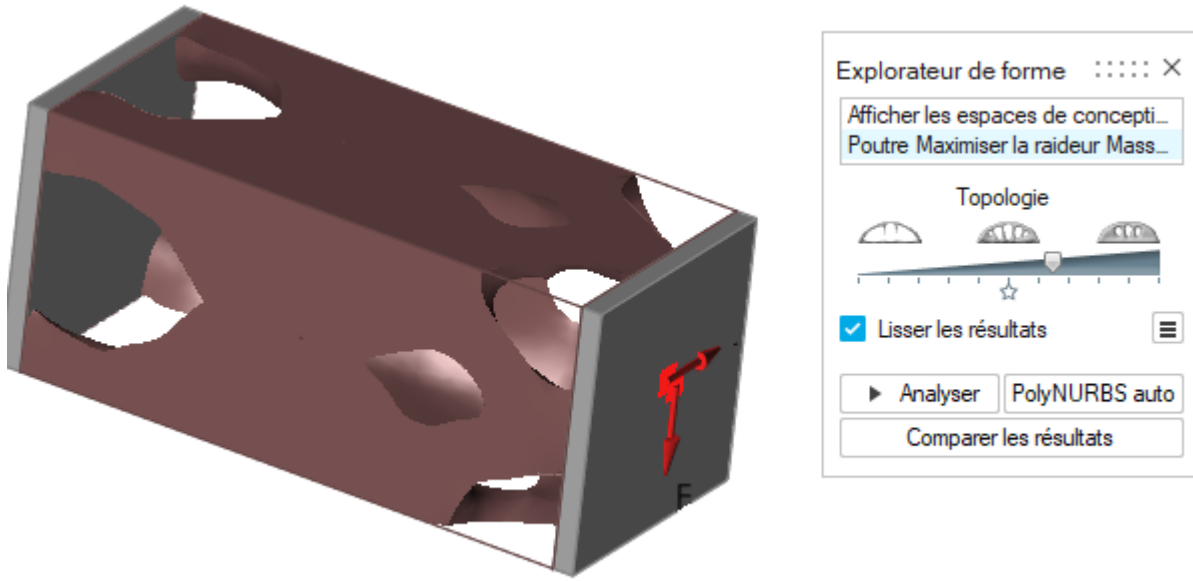


Cette impression d'écran ne représente pas forcément ce que vous devez trouver

12. Cliquer sur Analyser afin de vérifier la valeur du facteur de sécurité ainsi que les contraintes Von Mises ou encore les déplacements.
13. En déplaçant le curseur à gauche de l'échelle de couleur, on voit apparaître les endroits les plus délicats.

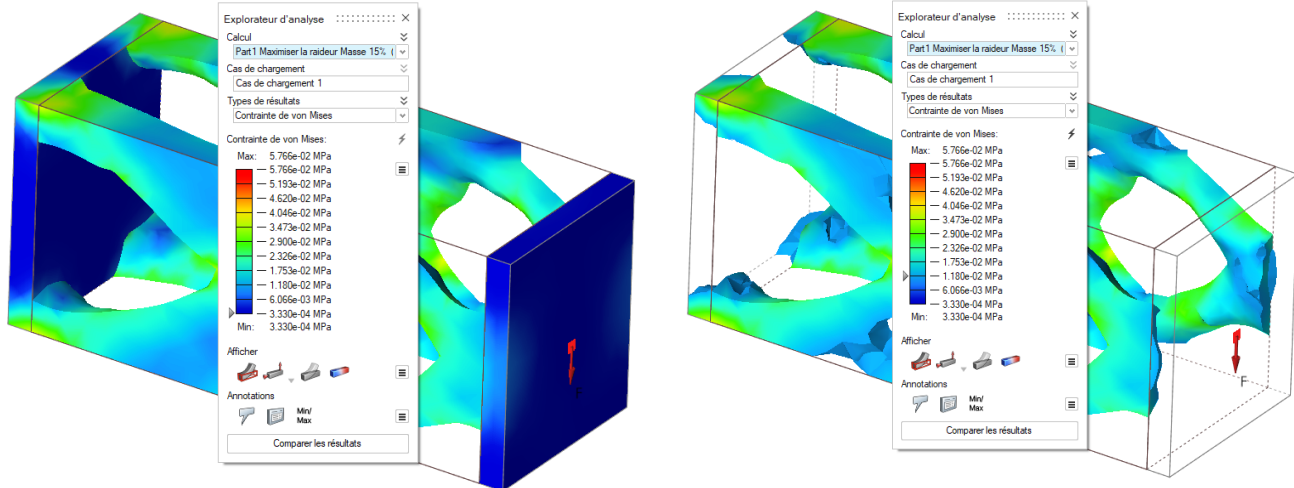


Si le résultat n'est pas satisfaisant, une solution est de rajouter de la matière dans l'espace de conception ou de modifier le matériau.

14. Si le résultat est satisfaisant il faut réaliser les PolyNURBS. Pour cela, soit on utilise les PolyNURBS manuels soit les automatiques qui se trouvent dans la fenêtre suivante :

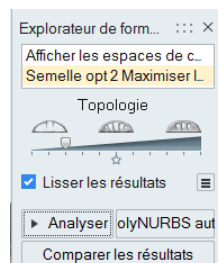


15. Le PolyNURBS automatique ne donne pas toujours un résultat correct. Afin de le vérifier, il faut afficher la masse. Dans le navigateur de modèle, sur la barre « Objet » faire un clic droit et sélectionner masse.

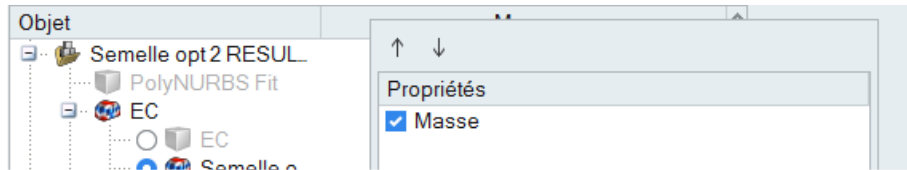



16. Lorsque le PolyNURBS a une masse nulle ou avec une étoile c'est qu'il est défectueux. Il faudra recommencer l'opération en modifiant les paramètres ou en créant les PolyNURBS à la main.

0 kg
*0.013651 kg

17. Enregistrer toute votre étude.

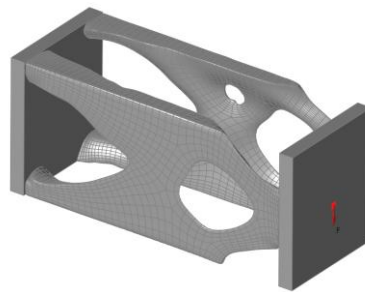


18. A cette étape, l'étude d'optimisation et sa validation sont fini. Il faut maintenant pouvoir insérer dans CATIA **UNIQUEMENT le PolyNURBS** créé. Pour cela, Cliquez sur F5, décochez tout sauf le PolyNURBS puis recliquez sur F5. Seul le PolyNURBS apparait. Enregistrez-le sous format STEP.

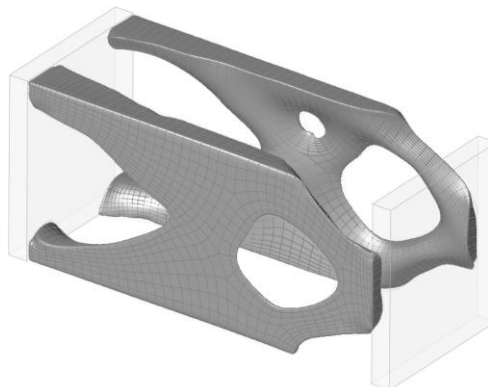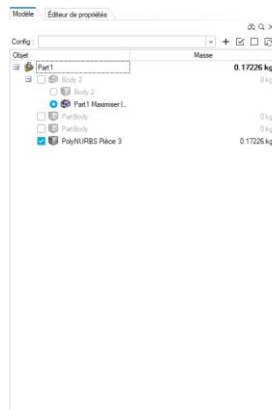

Dans Catia

1. Ouvrir le PolyNURBS.
2. Activer le PART dans lequel se trouve le PolyNURBS, copiez-le et collez le dans la conception de base de CATIA

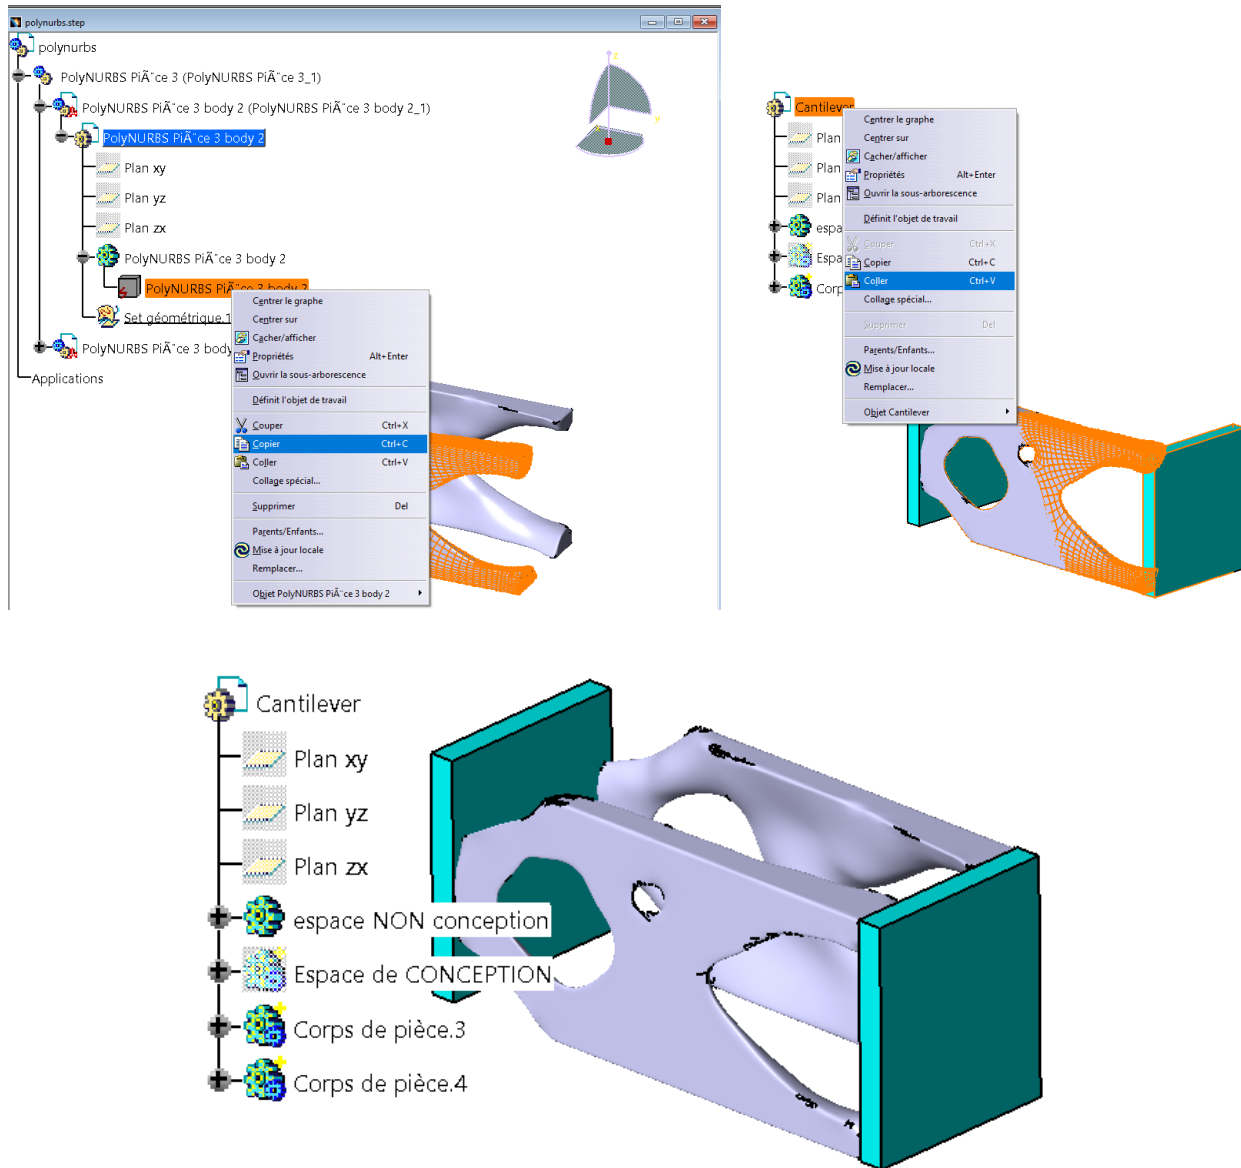

3. Réaliser les congés et arrondis nécessaires (entre les PolyNURBS et ENC)
4. Enregistrez votre étude en format CatPart et Step.
5. Pour imprimer la pièce il vous faut soit cacher soit supprimer l'espace de conception puis enregistrez sous format STL

V. Quelques astuces pour réaliser un bon modèle


.V.1.Mise en place d'une accélération

Il existe dans Inspire deux options pour introduire une accélération. Dans les deux cas, **celle-ci est appliquée à tous les composants**.




1) Option « g-Loads ».

Elle permet la création de trois cas de charge avec différentes valeurs/orientations :

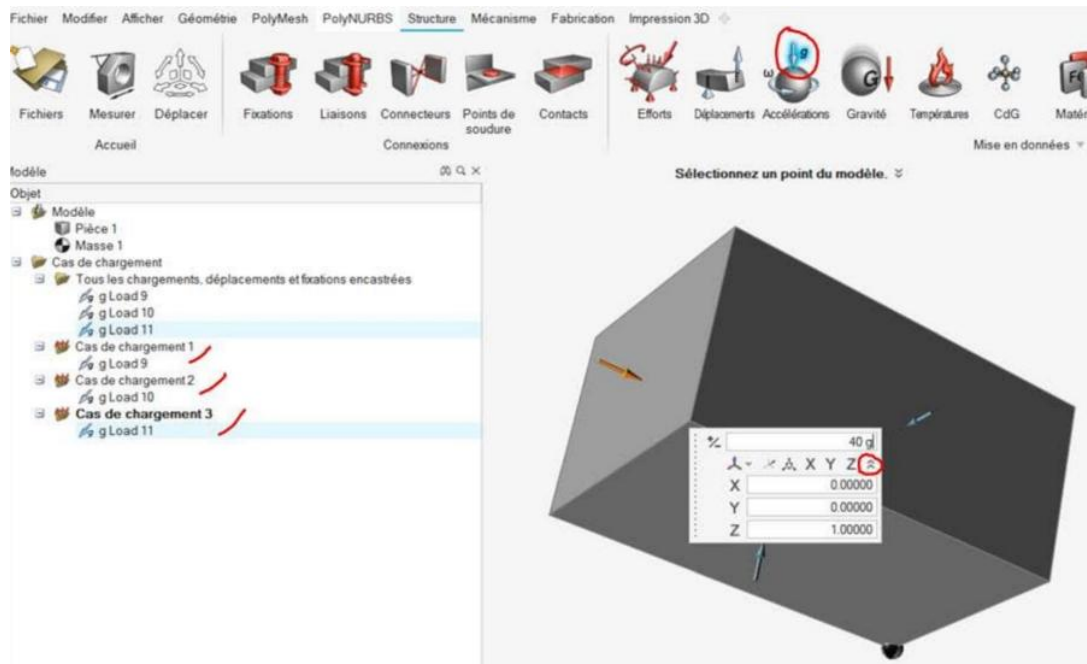

2) Option « Gravity »

Le solveur considère l'accélération comme étant appliquée à tous les cas de charge. L'activation de cette option se fait lors du lancement de l'analyse/l'optimisation en cochant la case ci-dessous:

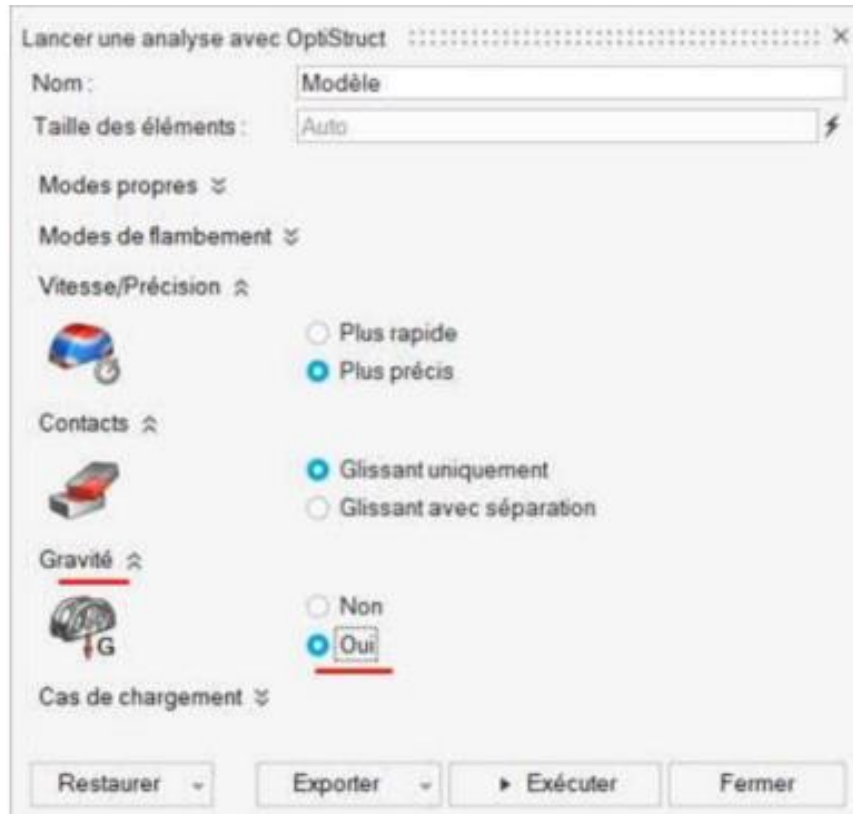


Concernant l'optimisation topologique, la masse est bien prise en compte par l'accélération à chaque itération. Comme elle est appliquée à tout le modèle, la masse ponctuelle subira la même accélération.


.V.2. Contrôler le maillage de chaque volume

Inspire propose deux méthodes pour contrôler le maillage (et par conséquent, le temps de calcul).


La première consiste à renseigner une taille de maille (moyenne / minimale) directement aux composants via l'éditeur de propriétés.

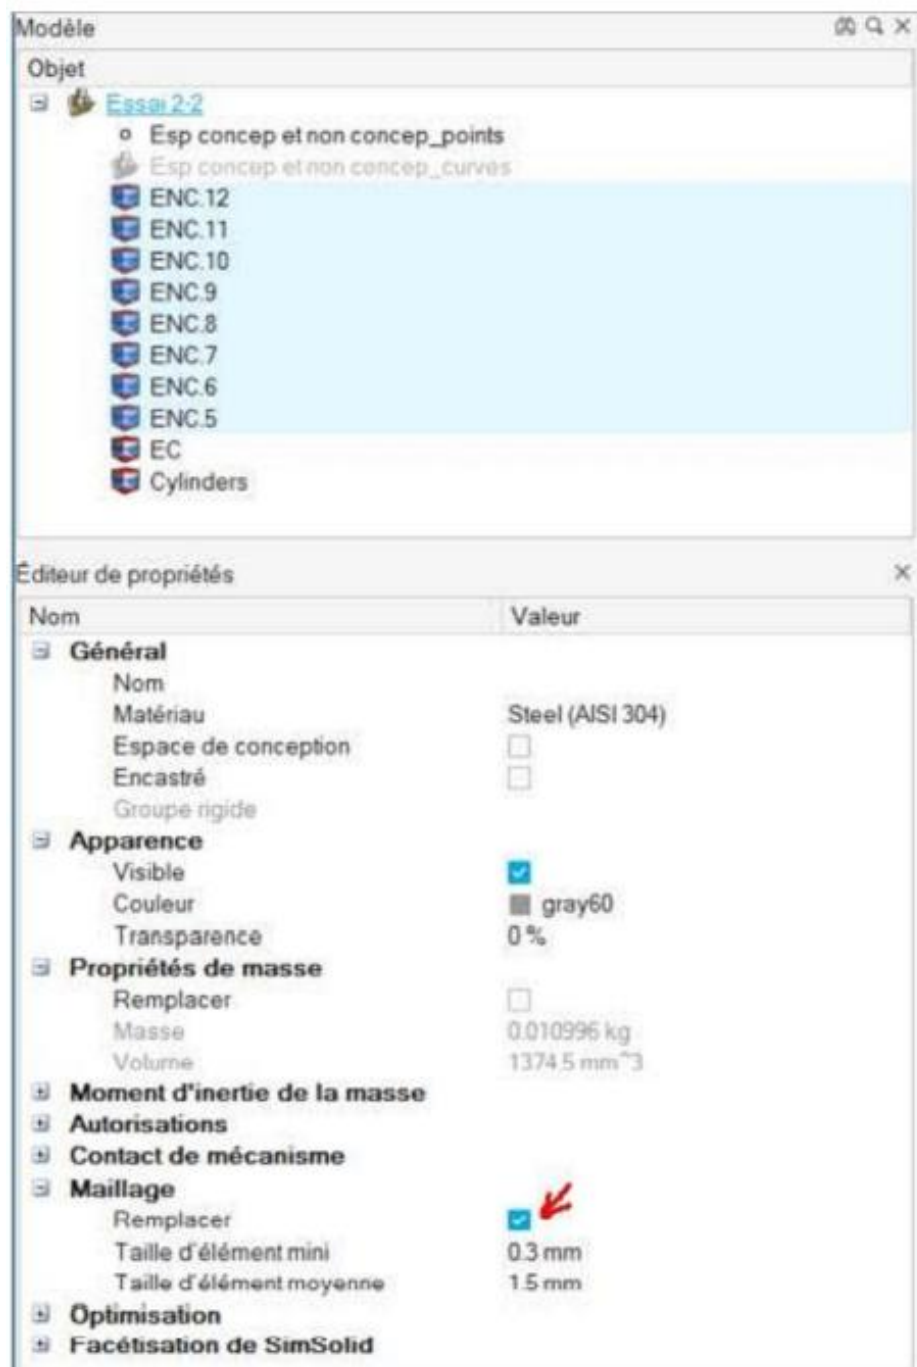

La taille de maille globale (définie au niveau du menu Analyser/Optimiser) s'appliquera aux composants qui n'ont pas de contrôle de maillage local défini (case « Remplacer » désactivée) :

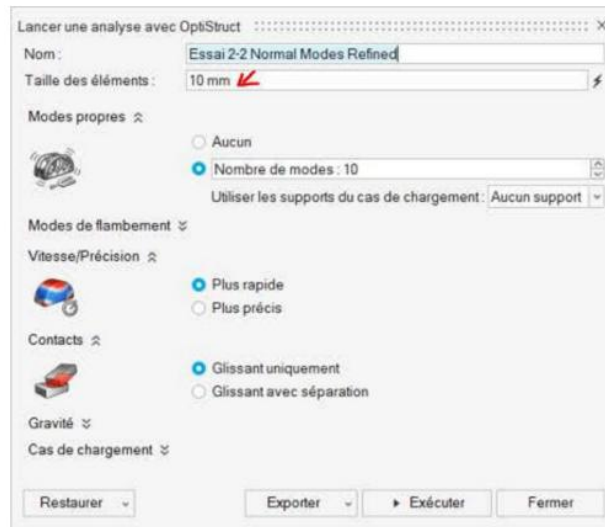

Résultat :

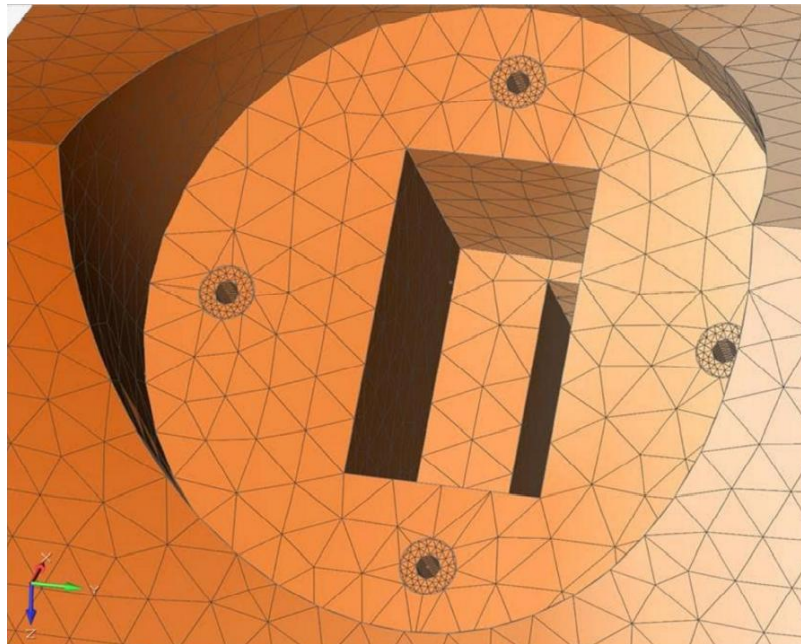

Ces deux méthodes pourront vous aider à optimiser vos résultats et le temps de calcul de vos optimisations. Pour visualiser le maillage, une fois affichés les résultats de l'analyse/optimisation, il vous suffit de cliquer sur l'icône ci-dessous :




.V.3. Connecteurs

Lorsque des efforts ou la liaison sont appliqués en un point ne se trouvant ni sur l'espace de conception ni sur l'espace de non-conception, on a recours à des connecteurs.

- Pour cela, le point d'application de la force doit être créé soit sous CAO dans CATIA soit dans Inspire dans l'onglet géométrie.



- Dans l'onglet Structure sélectionnez l'icône connecteurs . Sélectionnez la surface sur laquelle se trouvera la condition aux limites et la relier au point d'application.
- Choisir si la connections est FLEXIBLE (appelée aussi RBE3 pour Rigid Body Element) ou rigide (RBE2), puis ajouter les efforts ou la liaison.

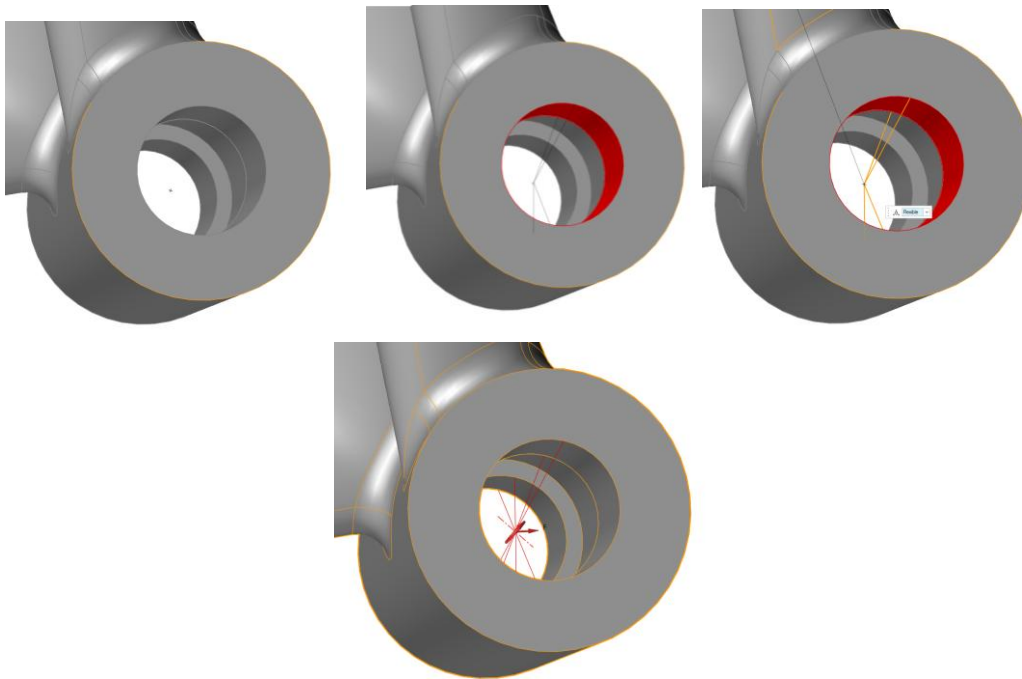

Connecteur RBE 2.

Ils sont supposés être parfaitement indéformables, donc rigides. Notez qu'une connexion rigide ajoute de la rigidité au modèle.


Connecteur RBE3

Les RBE3 sont les connecteurs flexibles pour répartir les forces autour des nœuds connectés, sans ajouter de rigidité.

.V.4.Masse ponctuelle

Si vous devez insérer une masse ponctuelle en un point bien défini, il vous faudra tout d'abord créer ce point sous CATIA, puis insérer le modèle avec le point dans INSPIRE.

Ensuite vous devez réaliser le lien entre le point et la pièce grâce aux connecteurs et enfin insérer la masse ponctuelle sur point.

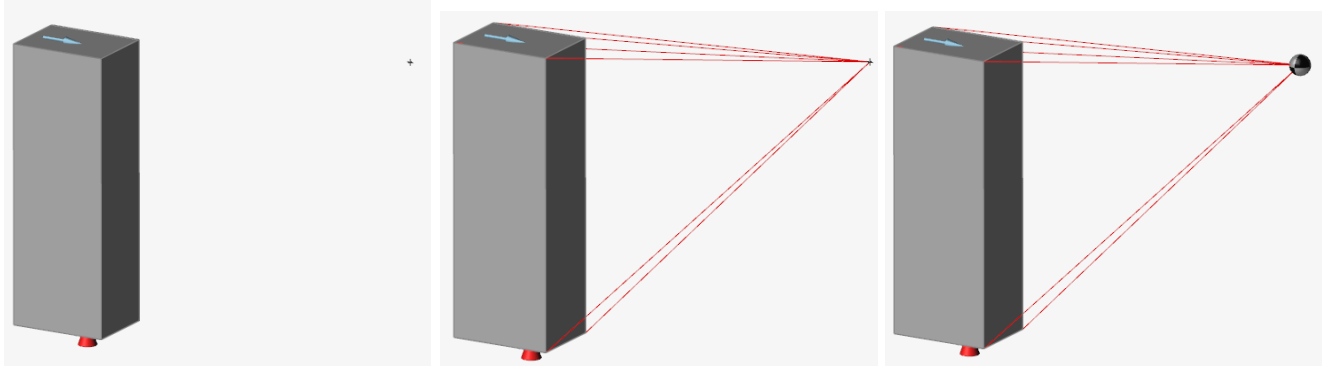


➤ Application : Réalisez le modèle ci-dessus et vérifiez son comportement.

.V.5.Calcul en flambage (ou flambement)

1) Définition du flambage


Lorsqu'une pièce en forme de poutre rectiligne suffisamment longue subit un effort axial croissant tendant à la raccourcir, on observe successivement deux types de sollicitations :

- pour une charge axiale F inférieure à une limite notée FC (charge critique), la poutre est comprimée, elle reste rectiligne et se raccourcit.
- Lorsque la charge axiale F atteint FC (Force Critique), la poutre fléchit brusquement et une instabilité apparaît, entraînant très vite la rupture de celle-ci. On observe que la flexion se produit dans le plan perpendiculaire à la direction principale de plus faible moment quadratique de la section droite de la poutre.

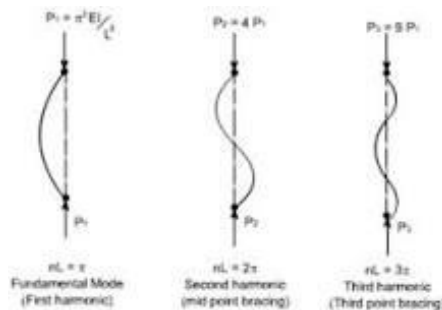

2) Pour lancer un calcul en flambage


Dans l'onglet Structure, Cliquez sur l'icone Analyser et sélectionnez Flambement des valeurs propres.
3 modes de flambement suffiront à analyser le système.

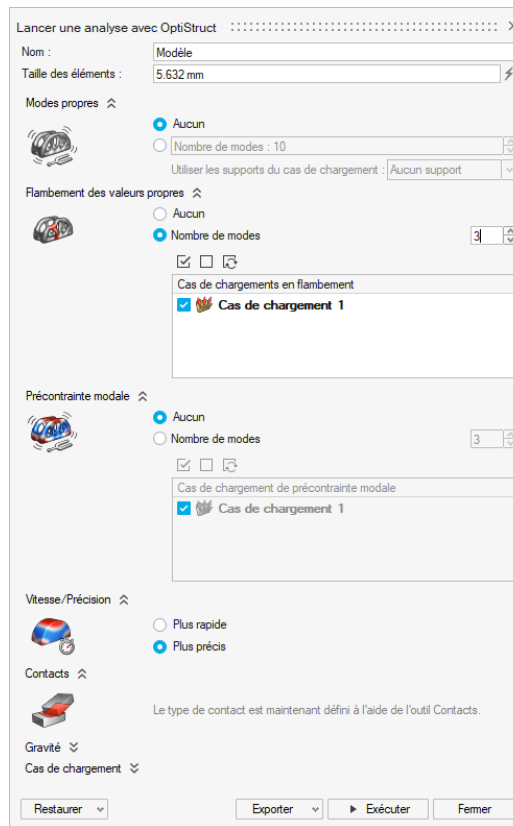

3) Résultat du coefficient de charge de flambage


Lorsque les calculs sont finis, ouvrir l'explorateur d'analyse et choisir le cas de chargement avec Flambement. Il y est indiqué un facteur BLF.

Le BLF pour (Buckling Load Factor) est le facteur de charge de flambement. Le facteur de charge de flambement peut être interprété de la manière suivante :

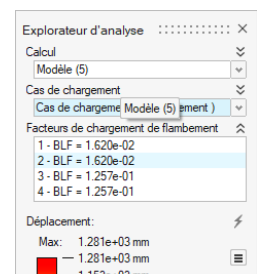

- Si la valeur de ce mode est comprise entre 1 et 0, la pièce est censée se déformer. Si la valeur est comprise entre 0 et -1, il se déformera dans la direction opposée.
- $BLF > 1$ (ou < -1) Les charges appliquées sont inférieures aux charges critiques, il n'y aura pas de flambement.


- Application : Réalisez une poutre de 250mm de long à section carrée de 40 mm de côté. Encastrez la base et imposez un effort en bout de 100kN. Analysez le flambage. Il y en a-t-il ?

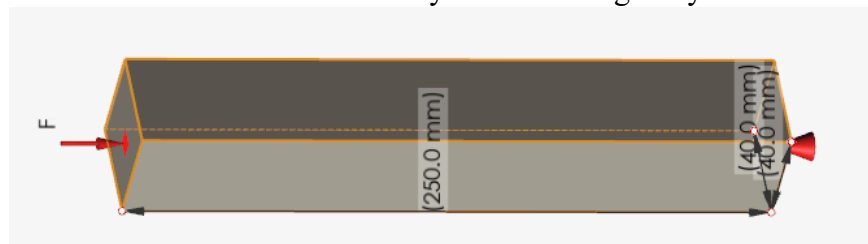


.V.6. Reconstruction du modèle avec imagine and shape

Pour compléter la reconstruction du modèle issu d'Inspire, le module Imagine and Shape peut être utile. Voici quelques outils.


- Cliquez sur  pour insérer une sphère (ou autre) qui pourra prendre par exemple la forme d'une branche

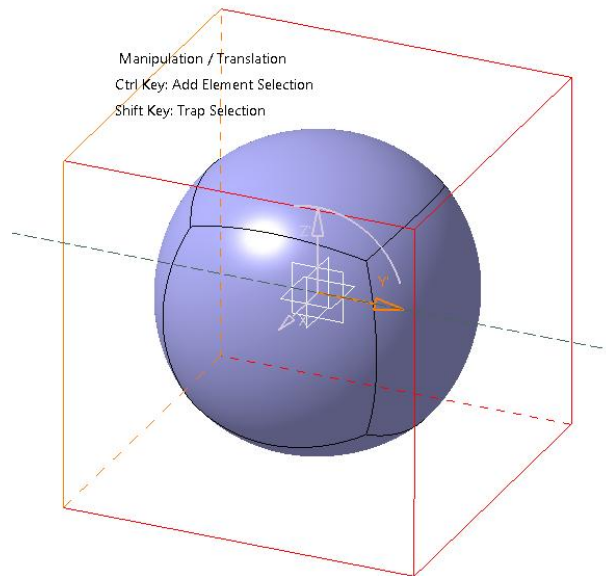


- Positionnez-la à l'aide des flèches et de la palette

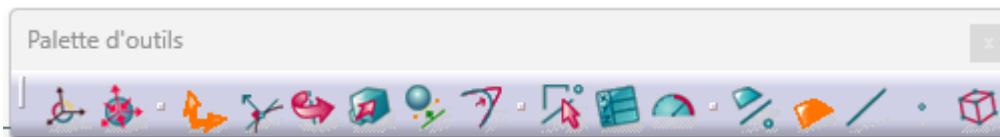


- L'icône extrusion  permet de rajouter de la matière. Cliquez sur la surface à extruder puis validez sur le carré vert

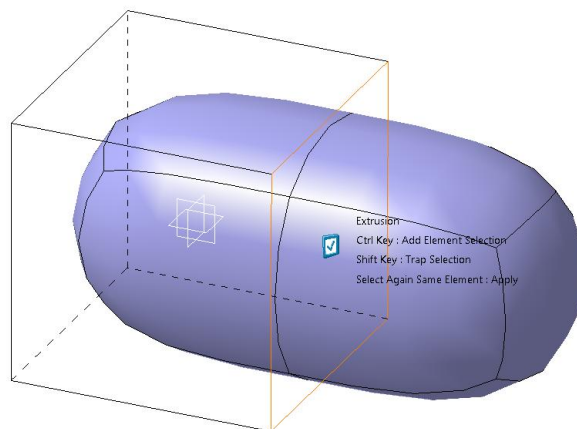

- Pour couper une surface afin de l'extraire ou la déformer , sélectionnez une surface et indiquez le nombre de sections voulu.

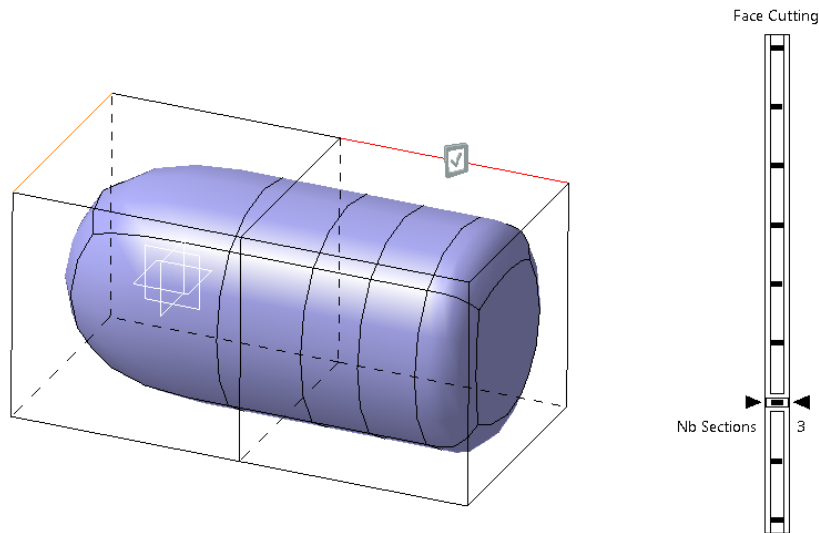


- Vous pouvez réaliser dessus les opérations proposées par la barre d'outils (extruder, étirer, tourner ...)

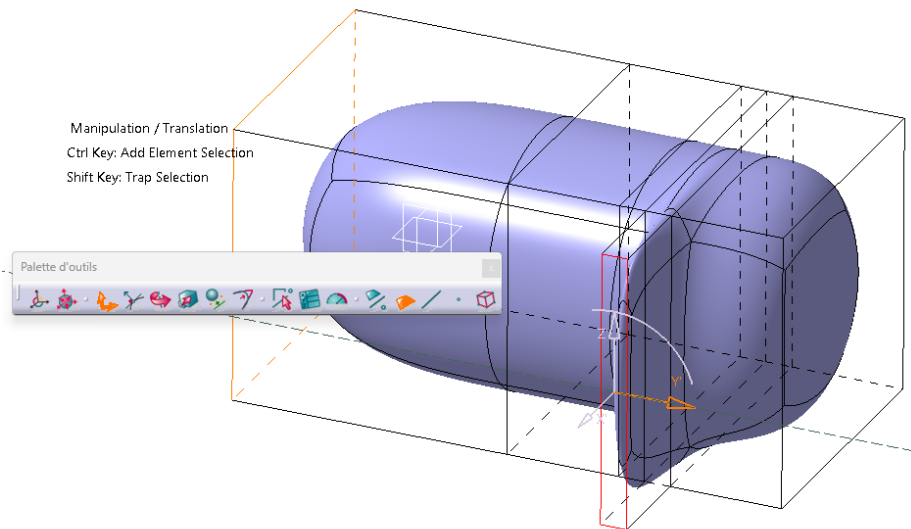


Pour fusionner 2 géométries entre elles,

- il faut d'abord effacer les surfaces qui doit être raccordées grâce à l'icône Erasing . Sélectionnez la pièce considérée, cliquez sur la surface à supprimer puis valider en cliquant sur le carré vert (voir la figure ci-dessous, avant et après l'opération)

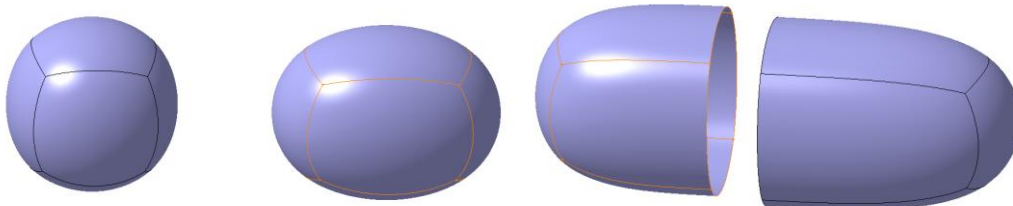


- La fusion se fait par l'outil Merge , en sélectionnant les 2 géométries. Grace à la palette d'outils qui s'ouvre, vous pouvez choisir le type de fusion.

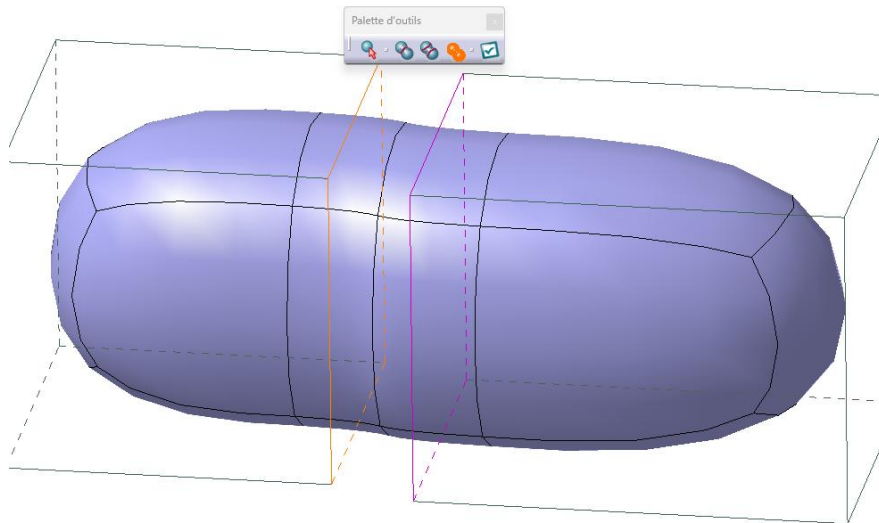

VI. Les problèmes rencontrés


La surface est fermée dans Inspire (calcul de masse correcte) mais pas dans CATIA, la couleur de la surface est jaunâtre

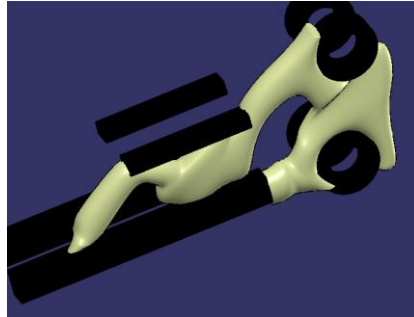

Aller dans l'atelier Forme+GSD afin de refaire une surface fermée que l'on remplira. Pour cela, assembler les surfaces



Puis ajustez l'assemblage

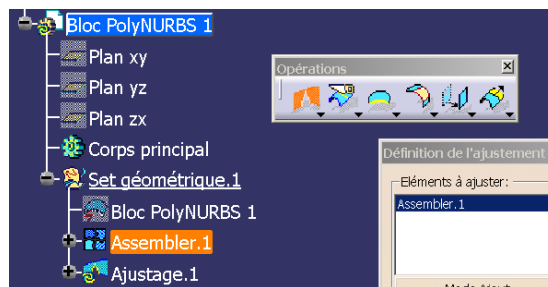

Enfin, dans part design, remplir la partie ajustée et cacher le set géométrique

